

تغییرات ابعاد و اثرات آن

- در حین سرد کردن یا گرم کردن قطعه تنش هایی ایجاد می شود که باعث ترک خوردن قطعه یا شکست می شود.


- در این فصل این تنش های و برخی عملیات های حرارتی به منظور جلوگیری از آنها ارائه شده است

# تغییرات ابعاد

- 1- انقباض و انبساط
- 2- دگرگونی های فازی

# تغییرات ابعادی در گرم و سرد شدن تعادلی

• شکل

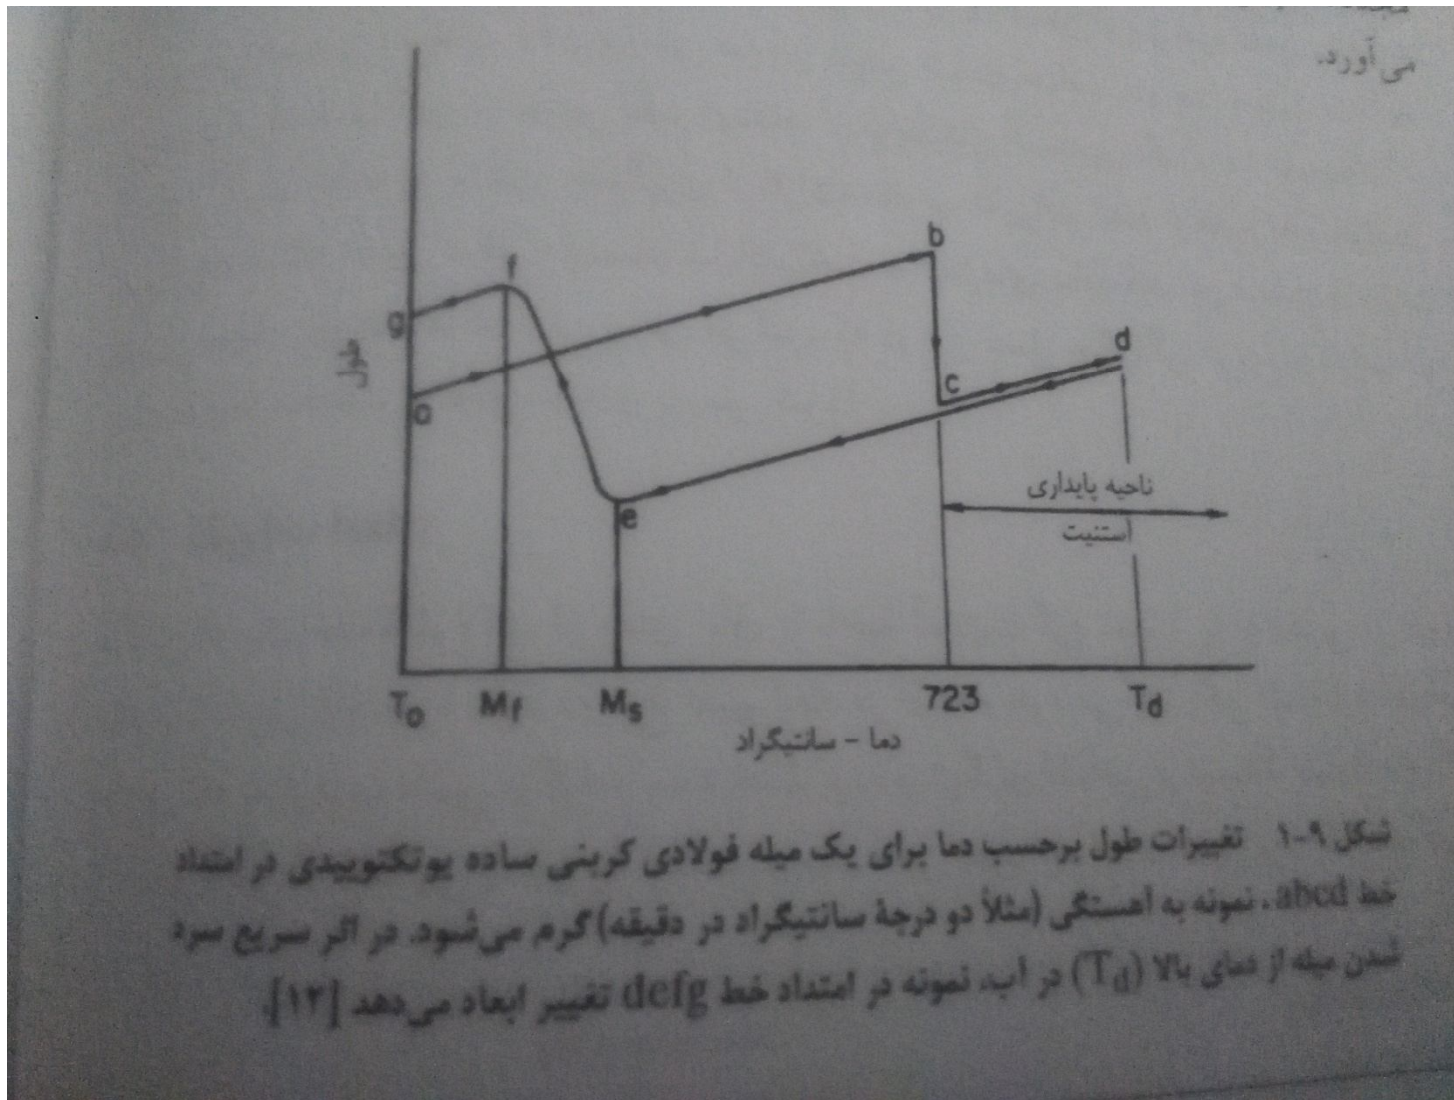

# تغییرات ابعاد حین سریع سرد شدن

جدول ۹-۱ حجم ویژه فازهای موجود در فولادهای ابزار کربنی [۶].

فاز یا مخلوط فازها	گستره کربن (%)	حجم مخصوص محاسبه شده بر ۲۰ درجه سانتیگراد $\text{cm}^3/\text{g}$
آستنیت	۰-۲	$0.1212 \pm 0.0033 (\%C)$
مارتنزیت	۰-۲	$0.1271 \pm 0.0025 (\%C)$
فریت	۰-۰.۰۲	$0.1271$
سمتیت	$6.7 \pm 0.2$	$0.13 \pm 0.001$
کاربید اپسیلین	$8.5 \pm 0.7$	$0.14 \pm 0.002$
گرافیت	۱۰۰	$0.451$
فریت - سمتیت	۰-۲	$0.1271 \pm 0.0005 (\%C)$
مارتنزیت کم کربن + کاربید اپسیلین	$0.25-2$	$0.1277 \pm 0.0015 (\%C-0.25)$
فریت + کاربید اپسیلین	۰-۲	$0.1271 \pm 0.0015 (\%C)$

جدول ۹-۲ تغییر حجم در اثر دگرگونی بین فازهای مختلف [۶].

تغییر حجم (%)	نوع دگرگونی
$-۴/۶۴ + ۲/۲۱ (\%C)$	سمتیت کروی ← آستنیت
$۴/۶۴ - ۰/۵۳ (\%C)^*$	آستنیت ← مارتنزیت
$۱/۶۸ (\%C)$	سمتیت کروی ← مارتنزیت
$۴/۶۴ - ۱/۴۳ (\%C)$	آستنیت ← بینیت پایینی
$۰/۷۸ (\%C)$	سمتیت کروی ← بینیت پایینی
$۴/۶۴ - ۲/۲۱ (\%C)$	آستنیت ← بینیت بالایی
	سمتیت کروی ← بینیت بالایی

● با تبدیل استونیت به مارتنزیت طول نمونه افزایش می یابد


- افزایش حجم به درصد آستونیت باقی مانده و در نتیجه درصد کربن قطعه بستگی دارد
- زیرا با افزایش کربن حجم آستونیت افزایش می یابد و مقدار آستونیت باقی مانده هم با افزایش درصد کربن زیاد می شود
- هرچه مقدار آستونیت باقی مانده بیشتر باشد میزان افزایش حجم کمتر خواهد بود.



## تغییرات ابعاد حین بازیخت

- در حین بازیخت مارتنزیت تجزیه شده و بنابراین حجم قطعه کاهش می یابد اما به علت وجود استونیت باقی مانده تغییراتی در رفتار هم مشاهده می شود

- در فولادهای ابزار پر آلیاژ در حین بازیخت در 500-650 کاربیدهای ریز تشکیل شده که باعث افزایش حجم می شود ولی همزمان با کاهش درصد کربن استونیت باقی مانده MS افزایش یافته و استونیت به مارتنزیت تبدیل می شود و حجم افزایش می یابد

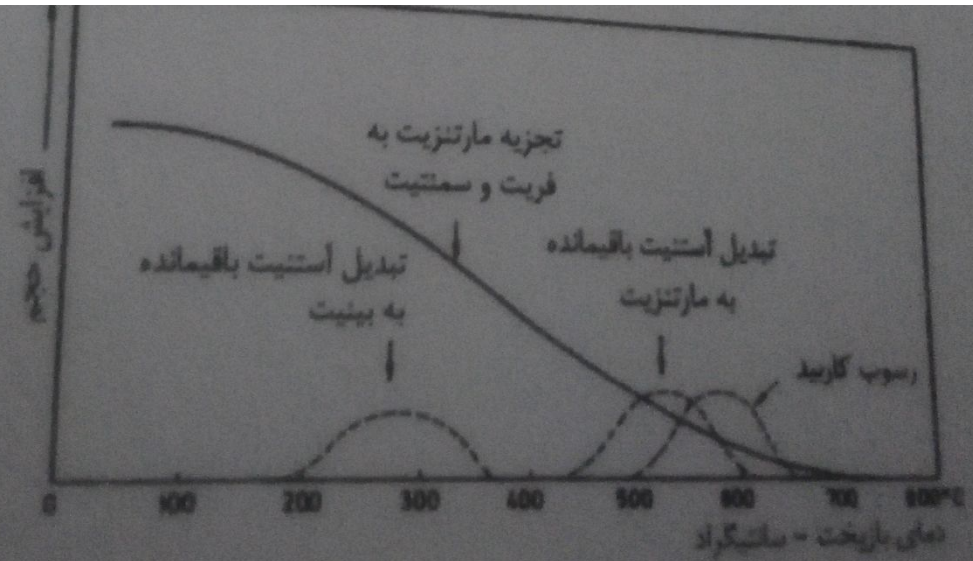

شکل ۲-۹. تغییرات حجمی در اثر تغییر ساختار در ضمن بازیخت فولاد سریع سرد شده [۶].

# اثرات ناشی از تغییرات ابعاد در حین سرد شدن

- مهمترین اثر تنش های حرارتی است
- فولادهای پرکربن و فولاد های ابزار به این پدیده حساس تر هستند
- این تنش ها باعث شکست یا تغییر شده یا به صورت تنش باقی مانده در قطعه وجود دارند

- تنش های باقی مانده گاهی مفید و گاهی مضر هستند.
- تنش های حرارتی دو نوع هستند

Thermal stress •

Transformation stress •


- یکی از مهمترین دلایل ایجاد تنش های باقی مانده تفاوت انقباض و انبساط در نقاط مختلف قطعه است

# تنش های استحاله ای ناشی از تجزیه آستونیت

- ساختار آستونیت نسبت به تمام ساختارهای دیگر فشرده تر است و بنابراین دگرگونی آن با افزایش حجم همراه است
- میزان افزایش حجم در اثر ایجاد فاز مارتنزیت در حدود 4/6 درصد است و هر چه MS پایین تر باشد انبساط حرارتی بیشتر است

## تنش ها هنگام ایجاد فاز مارتنزیت

- سطح مارتنزیت شده و منقبض می شود اما چون درون ماده گرم و انعطاف پذیر است داخل ماده تنش ایجاد نمی شود. در ادامه ناحیه داخلی دچار دگرگونی شده و افزایش حجم می دهد اما پوسته سخت شده و انعطاف پذیری کمی دارد و سطح تحت کشش قرار می گیرد

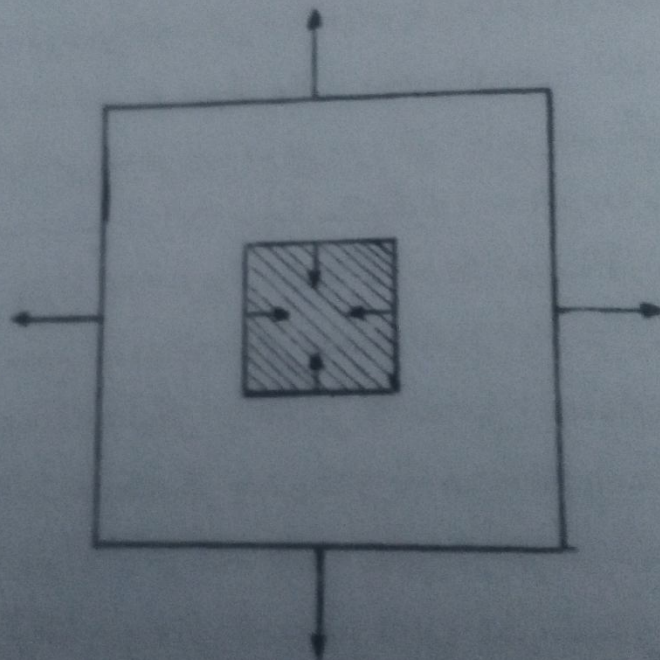

۲-۹ نمایش از تنشهای کششی سطحی و فشاری داخلی ایجاد شده در یک قطعه سخت شده الومینوم



- در حالت سرد شدن تعادلی و ایجاد پریلیت امکان ایجاد تنش های داخلی کم است زیرا
- 1- تغییرات حجم کمتر است
- 2- شیب حرارتی کمتر است
- 3- دمای دگرگونی بالا و انعطاف پذیری مناسب بوده و تنش ها قابل تحمل است

# تنش های حرارتی در ضمن سرد شدن


- سطح قطعه با سرعت بیشتری سرد می شوند و شیب حرارتی بین سطح و مرکز قطعه ایجاد می شود

• شکل 4-9

• ناحیه داخلی تحت تنش فشاری

• سطح تحت تنش کششی

•  $S = \alpha E \Delta T$

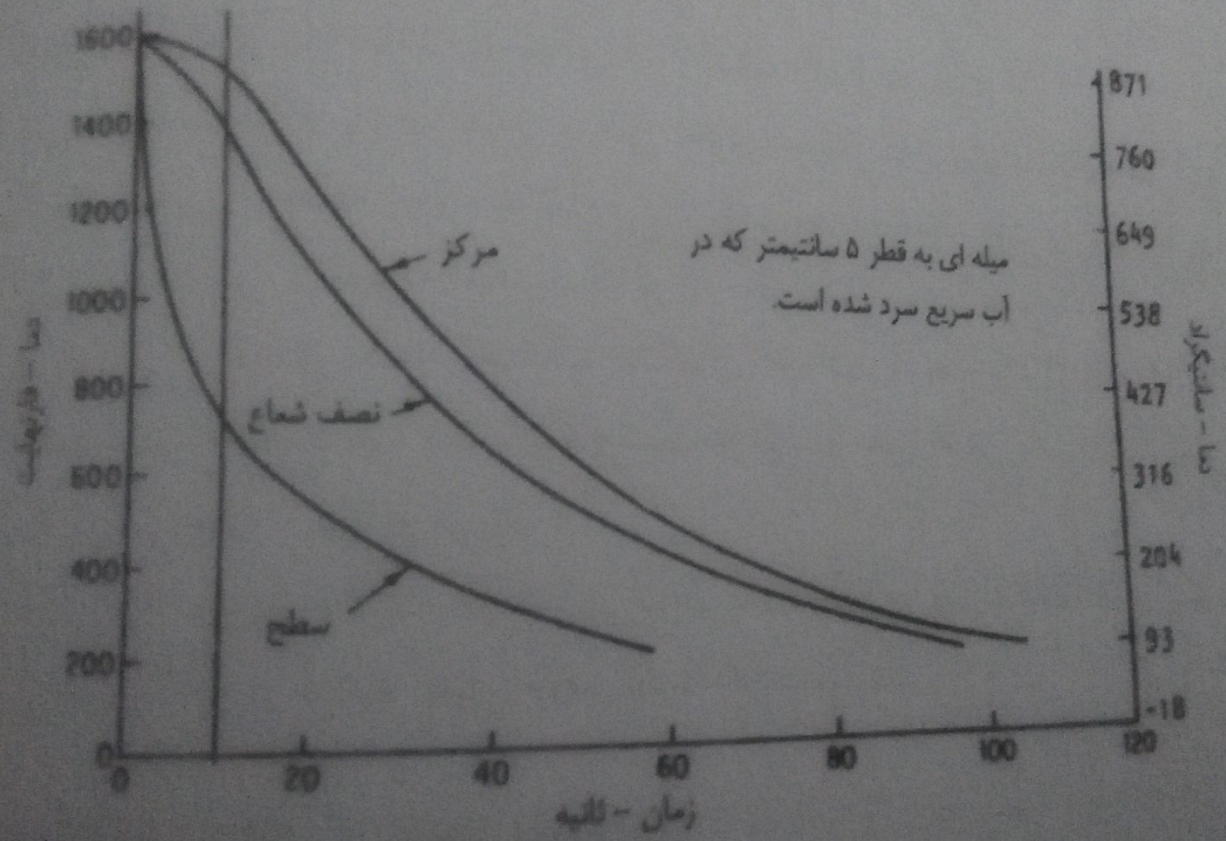


شکل ۴-۹ منحنیهای سرد شدن در سطح، وسط شعاع و مرکز میلهای به قطر ۵ سانتیمتر هنگامی که در آب سریع سرد شود [۳۷].

- اگر تفاوت دما بین سطح و مرکز برابر 800 درجه سانتی گراد باشد مقدار تنش های ایجاد شده برابر 1560000 psi خواهد بود.

- این مقدار تنش بین لایه های مختلف سطحی و مرکز تقسیم می شود و میزان تنش متناسب با عکس ضخامت لایه است.

- اگر فرض شود که ضخامت لایه سطحی  $\frac{1}{4}$  ضخامت کل قطعه باشد تنش های ایجاد شده در سطح  $\frac{3}{4}$  کل تنش است که این میزان تنش می تواند باعث شکست یا تغییر شکل قطعه شود.

- شکل 5-9

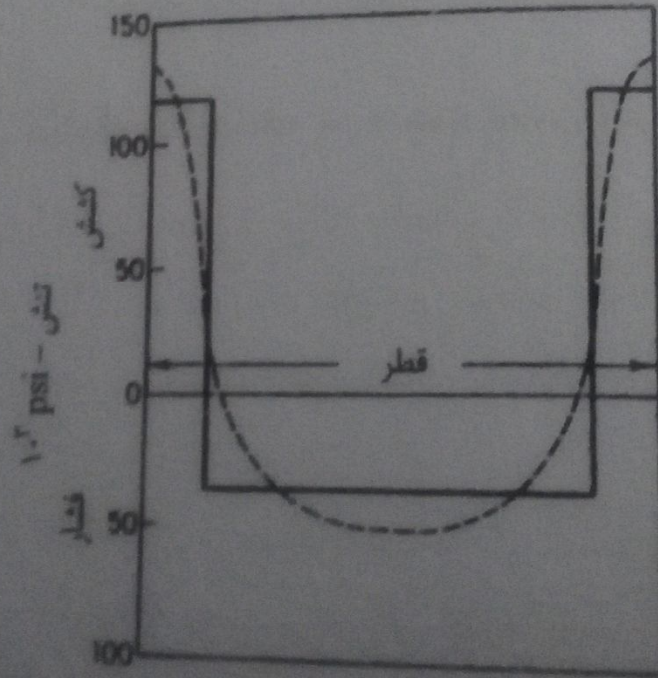

شکل ۵-۹ شمایی از توزیع تنشهای حرارتی در داخل یک قطعه استوانه‌ای، منحنی تابیوسته نشان‌دهنده شرایط واقعیتر توزیع تنشها است [۳۷]


## 9-4- توزیع تنش های و اثرات تنش های باقی مانده در ضمن سرد شدن

- حین سرد شدن تغییرات ابعادی در اثر سرد شدن و تغییر فاز روی می دهد.
- بنابراین اثرات هر دو عامل باید در نظر گرفته شود
- در حین دگرگونی وابسته به نوع فاز ایجاد شده افزایش حجم مختلفی می تواند ایجاد شود



- نوع فازهای ایجاد شده به
- 1- سختی پذیری
- 2- شدت سردکنندگی محیط
- 3- ضخامت قطعه بستگی دارد. در ادامه دو حالت بررسی می شود
- 1- سختی کامل قطعه
- 2- سختی سطحی قطعه

# 1- تنش باقی مانده در سخت شدن کل قطعه

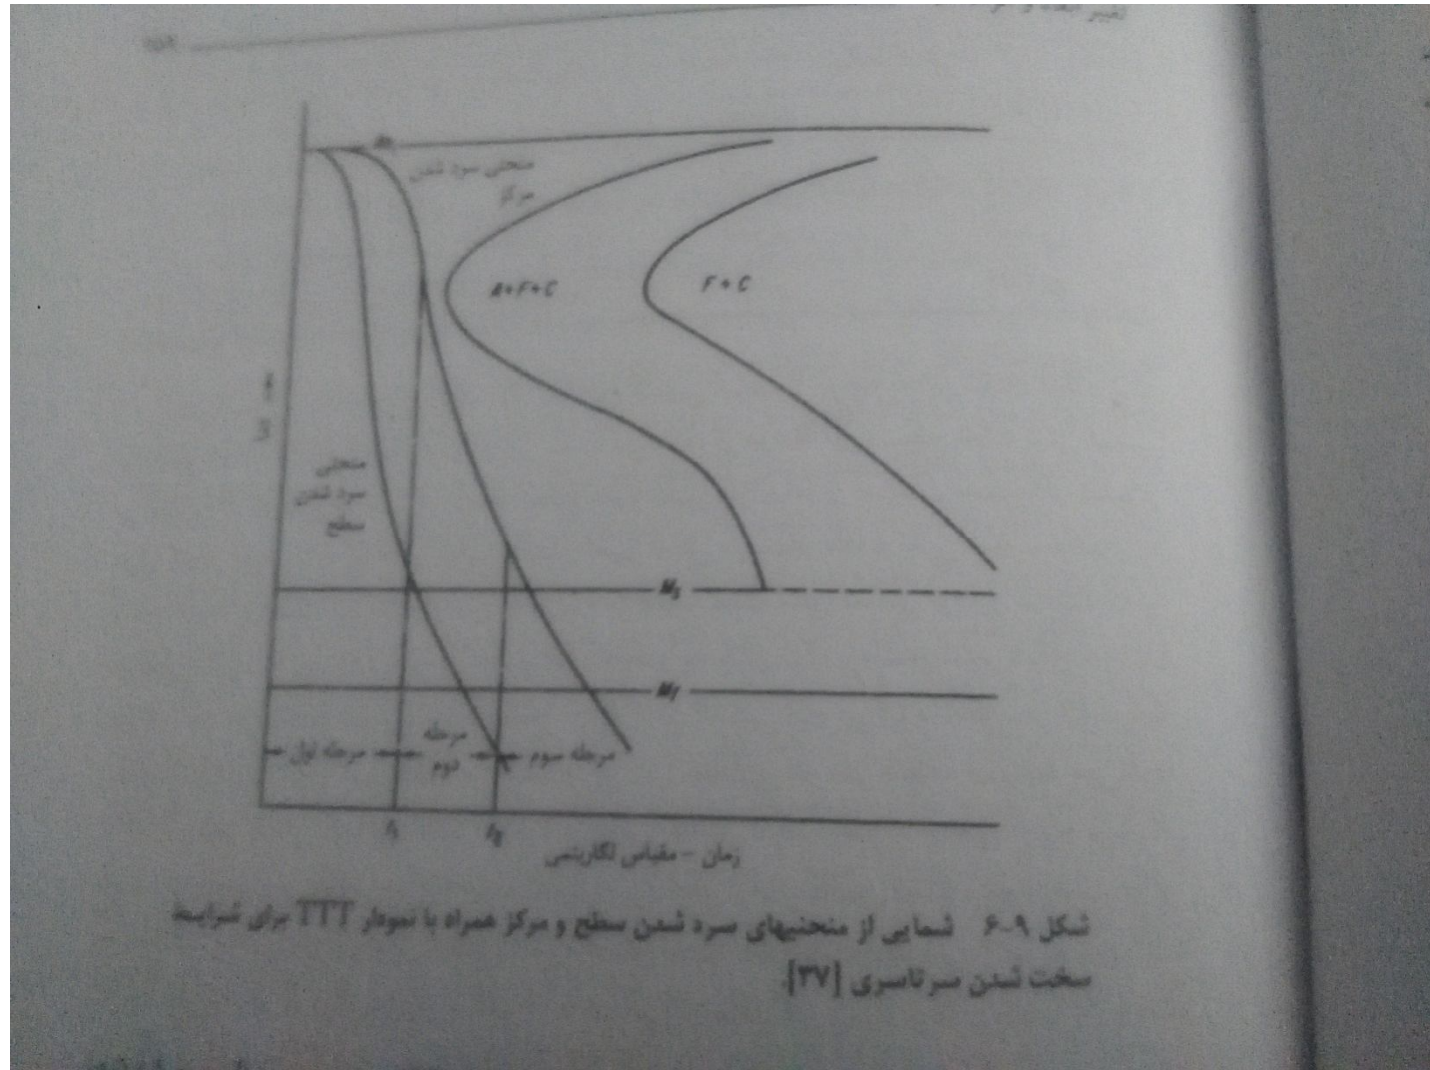


- در این حالت سه مرحله وجود دارد
- 1- تا زمان  $t_1$ : در اینحالت تنش های ایجاد شده به علت تفاوت دما است
- 2-  $t_1$  تا  $t_2$ : سطح مارتنزیت شده ولی مرکز همچنان در حال سرد شدن و انقباض است
- 3- بعد از زمان  $t_3$ : مغز به دمای MS رسیده و شروع به انبساط می کند

شرایط تنشی		مرحله
مغز	پوسته	
فشاری	کششی	اول (شیب حرارتی)
کششی	فشاری	دوم (در سطح آستنیت ← مارتنزیت)
فشاری	کششی	سوم (در مغز آستنیت ← مارتنزیت)

- در مرحله اول احتمال ترک خوردن کم است چرا؟
- در مرحله دوم هم احتمال ترک خوردن کم است اما در مرحله 3 احتمال ترک زیاد است

شکسته می شود. با مطالعه میکروسکوپی ترک در شرایط سخت شدن سرتاسری می توان

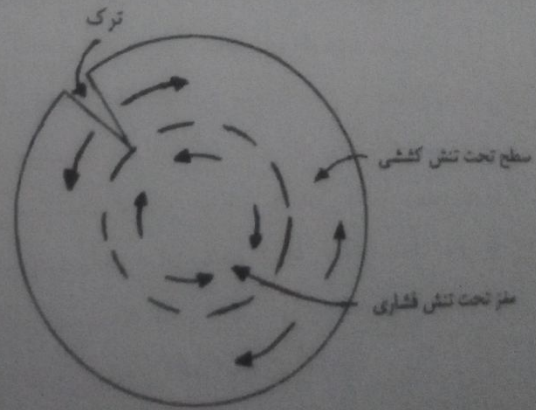


شکل ۷-۹ نمای از چگونگی شروع و پیشرفت ترک در شرایط سخت شدن سرتاسری [۳۷].

# توزیع تنش ها هنگام سخت شدن سطحی

• شکل 8-9

شرایط تنش		مرحله
مغز	پوسته	
فشاری	کششی	اول (شیب حرارتی)
کششی	فشاری	دوم (سطح، آستنیت ← مارتنزیت) مرکز، آستنیت ← پرلیت)
کششی بیشتر	فشاری بیشتر	سوم (سرد شدن مغز تا دمای اتاق)

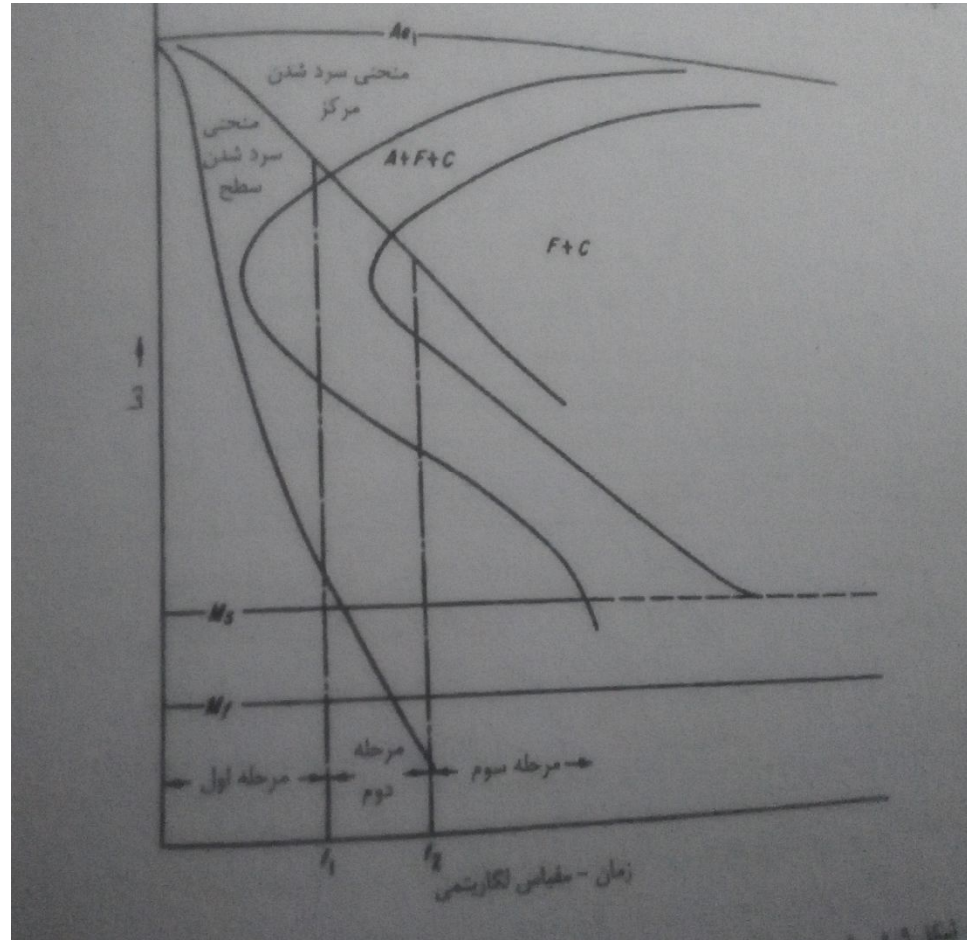



- مرحله اول : تا  $T_1$  : تنش های به علت حرارت
- مرحله دوم: سطم به مارتنزیت و مرکز به پرلایت تبدیل می شود. پوسته تمایل به انبساط بیشتر دارد و تحت فشار و مغز تحت کشش است
- مرحله 3: پوسته مارتنزیتی از انقباض مغز جلوگیری می کند. بنابراین مغز تحت تنش کششی بیشتر و سطح تحت تنش فشاری بیشتر قرار می گیرد.

- در مرحله 1 احتمال ترک کم است
- در مرحله 2 چون سطح و مغز هر دو در حالت انبساط هستند میزان تنش کششی کم است
- مرحله 3: خطر ترک مغز وجود دارد چون مغز پرلیتی و ترد است

- وجود تنش های فشاری سطحی از گسترش ترک جلوگیری می کند.
- بنابراین در برخی از قطعات سختی پذیری کم و یا سخت کردن سطحی مهم است.
- بررسی ترک های داخلی مشکل است.

# تنش ها حین گرم شدن

- همان تنش ها حین گرم شدن هم وجود دارند.
- مانند عملیات تنش گیری یا آستونیتته کردن فولاد های پرکربن و آلیاژی


## 9-6- راه های جلوگیری از تغییر شکل ، ترک برداشتن قطعه و ایجاد تنش های داخلی

- 1- کنترل سرعت گرم کردن
- به صورت کلی برای کم کردن تنش ها باید حداقل شیب حرارتی یا تغییرات حجم ناشی از دگرگونی در قطعه ایجاد شود.
- عوامل مهم
- نوع کوره
- پیشگرم کردن قطعه
- اندازه قطعات

# سرد کردن کنترل شده

- روش سرد کردن به نوع فولاد، شکل و ابعاد قطعه و خواص مکانیکی مورد نظر بستگی دارد
- سه روش سرد کردن
- 1- سرد کردن مستقیم
- 2- مارتمپرینگ
- 3- آستمپرینگ

روشهای فوق و موارد استفاده آنها بررسی

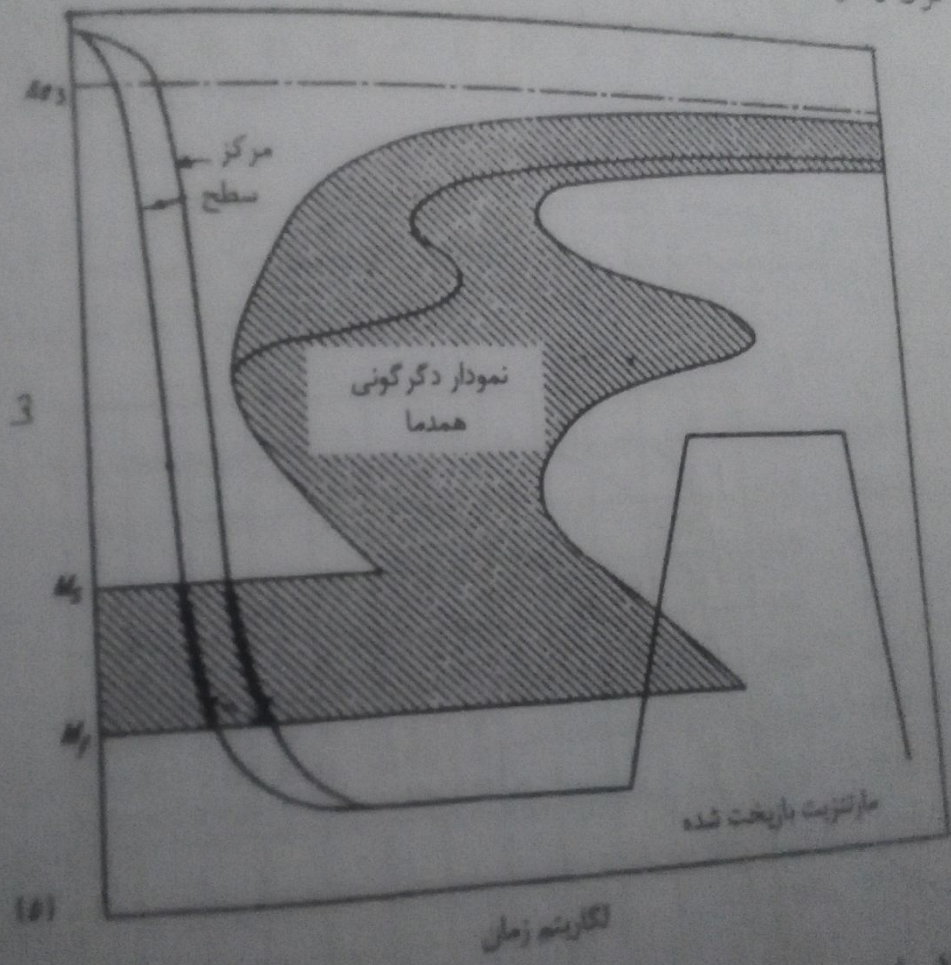


• 9

شکل ۱۲-۹ نمای از عملیات حرارتی سریع سرد کردن یک سنگ در زمان  
مستقیماً منطبق بر نمودار TTT

# مار تمپرینگ

- Marquenching
- 1- آستونیتته کردن فولاد
- 2- سرد کردن در روغن داغ یا نمک مذاب تا درست قبل یا بعد از دمای MS
- 3- نگه داری در این دما برای مدت زمان خاص
- 4- سرد کردن در هوا یا محیط مشابه زیر دمای MS
- 5- بازپخت



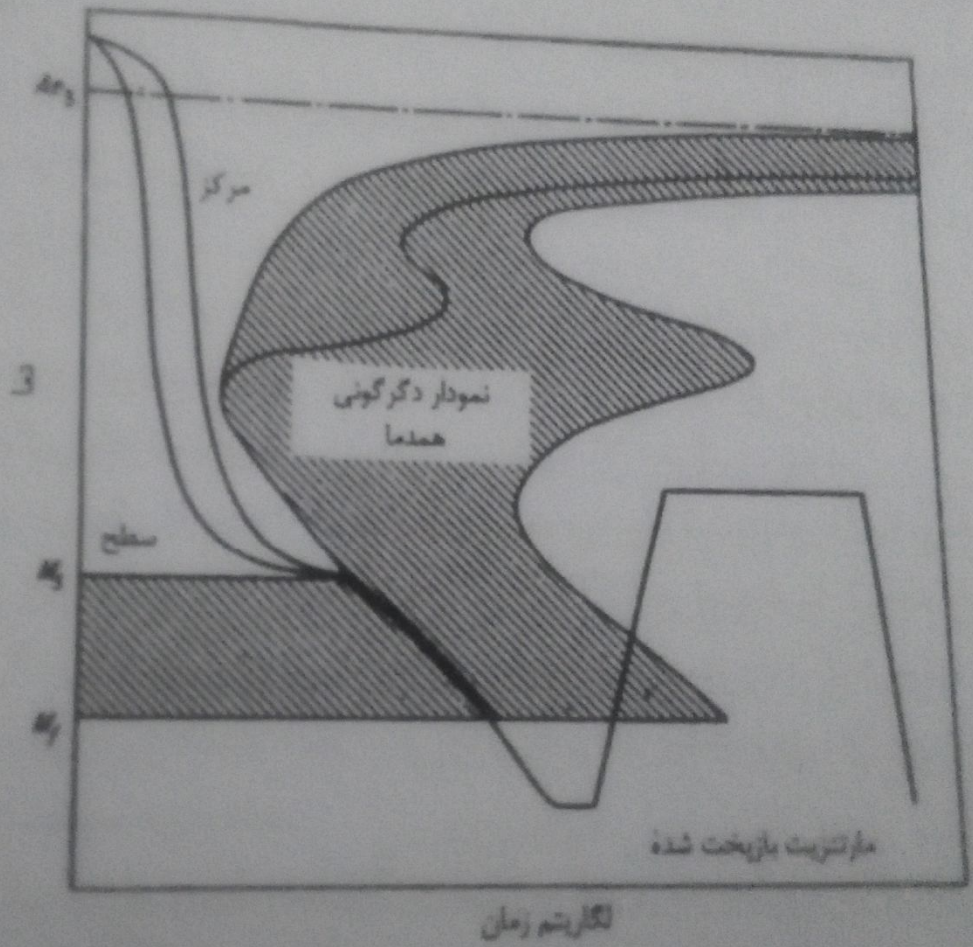

شکل ۱۳-۹: شمایی از عملیات حرارتی مار تمپرینگ همراه با نمودار TTT برای یک فولاد با کربن متوسط

# Austempering

- 1- آستونیتته کردن
  - 2- سرد کردن سریع بالای Ms
  - 3- ایجاد ساختار بنیتی
  - 4- سرد کردن در هوا تا دمای اتاق
- اهداف
- 1- افزایش استحکام و انعطاف پذیری در یک سختی مشخص
  - 2- حذف یا کاهش تنش های احتمالی
  - 3- قطعات نازک با سختی حدود 50 راکول C

- فولادهایی برای مارتمپرینگ و آستمپرینگ باید سختی پذیری مناسبی داشته باشند.

# عملیات های حرارتی themomechaical

- تغییر شکل پلاستیک به همراه عملیات حرارتی
- هدف: افزایش استحکام، انعطاف پذیری

# Ausforming

- شکل دادن آستونیت در دمای بین A1 و Ms
- در فولادهای پرآلیاژ با آستونیت شبه پایدار است
- پدیده Trip

برای تعیین

جدول ۴-۹ دماهای آستنیت‌دهی و مارتمپر کردن برای برخی از معروفترین فولادهای ابزار [۶]

حداکثر قطر نمونه		دمای مارتمپر کردن	دمای آستنیت‌دهی کردن	نوع فولاد	
in	mm	°C	°C	SIS	AISI BS
۳	۷۵	۲۲۵-۲۵۰	۸۵۰-۸۸۰	۲۰۹۲	-
$\frac{3}{2}$	۶۰	۲۲۵-۲۵۰	۸۱۰-۸۴۰	۲۱۴۰	O۱
$\frac{1}{2}$	۱۵۰	۲۲۵-۲۵۰	۹۵۰-۹۸۰	۲۲۶۰	A۲
۸	۲۰۰	۲۲۵-۵۰۰	۱۰۰۰-۱۰۲۰	۲۳۱۰	D۳
۸	۲۰۰	۲۲۵-۵۰۰	۹۶۰-۱۰۰۰	۲۳۱۲	D۶
۵	۱۲۵	۲۲۵-۳۰۰	۸۲۰-۸۴۰	۲۵۵۰	-
۱	۲۵	۳۵۰-۴۰۰	۸۸۰-۹۲۰	۲۷۱۰	S۱
۱۳	۳۰۰	۳۰۰-۵۰۰	۱۰۰۰-۱۰۵۰	۲۲۴۲	H۱۳
۳	۱۰۰	۳۰۰-۵۰۰	۱۰۰۰-۱۰۵۰	-	H۱۰-A