

Surface hardening

سخت کردن سطحی

- در بسیار از کاربردها تنها لازم است سطح سخت بوده و مرکز دراری تافنس بالاتری باشد بنابراین از سخت کاری سطحی استفاده می شود.

carburizing

- کربن دهی
- فولاد کم کربن (0.15%C) در معرض کربن در دمای بالا قرار می گیرد (925 °C)
- زمان: حدود چند ساعت؟؟

انواع کربن دهی

- 1- کربن دهی جامد (پودری)
- منابع کربن: زغال چوب - CaCO_3 - BaCO_3 - NaOH - Coke - Na_2CO_3
- عامل کربن دهی گاز CO است.
- مواد انرژی زا نرخ کربن دهی را زیاد می کنند

... techniques involve significant hand labor and are usually

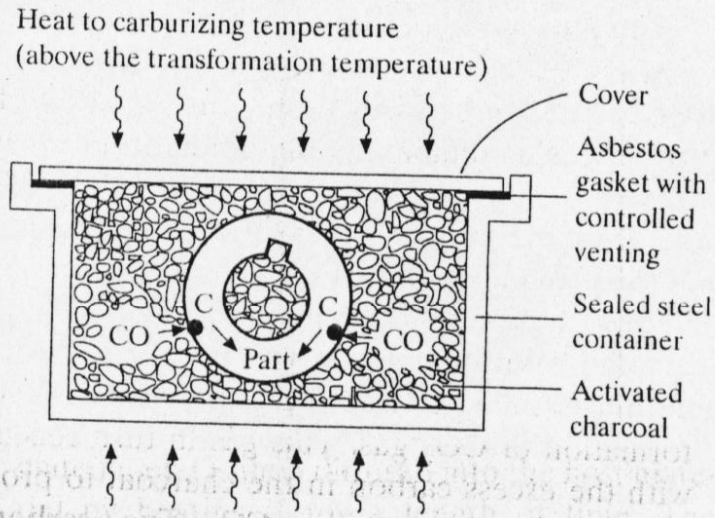


Figure 10-21
Pack carburizing

gases are flammable if not explosive, and controls are needed to keep carburizing gas at 1700°F

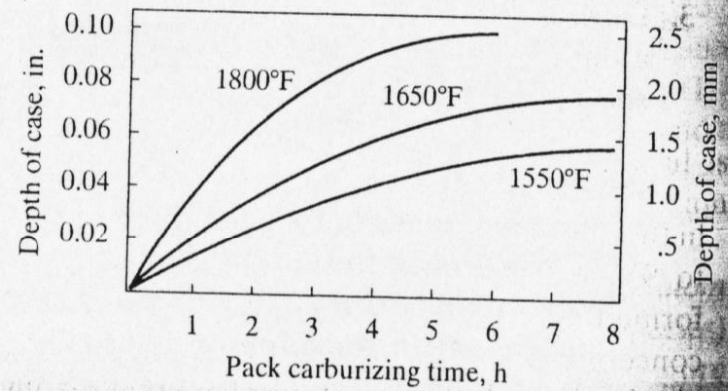


Figure 10-22
Effect of carburizing temperature on case depth.
Source: G. M. Enos and W. E. Fontaine. *Elements of Heat Treatment*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1963.

- می توان با ایجاد ماسک هایی از جنس مس یا مخلوط گل رس و آزبست (با ضخامت $0.1-0.75\text{mm}$ قسمت های را از کربن دهی محافظت نمود قطعات بعد از کربن دهی در روغن یا هوا سرد می شوند و اغلب از آب استفاده نمی شود

- فولادهای معمول کربنی برای این عملیات $0.2-0.3\%$ کربن دارند که اگر درصد کربن زیاد باشد مقاومت مکانیکی مغز بهتر است. اگر مقاومت بالاتری در مغز نیاز است بهتر است از فولادهای آلیاژی استفاده شود

- حداکثر منگنز فولاد باید 1.4% باشد زیرا منگنز فاز سمنتیت را پایدار می کند.

کربن دهی مایع

- از مخلوط مذاب نمک های سیانید پتاسیم (20-50%) - کربنات سدیم (40%) و مقادیری از NaCl یا کلرید باریم استفاده می شود.
- برای قطعات کوچک و ضخامت های کم به کار می رود
- از حالت کربن دهی جامد سریع تر است

- کربن دهی گازی
- اقتصادی ترین و سریع ترین روش
- دما 900°C
- 3-4 ساعت
- گاز C_3H_8 - CH_4

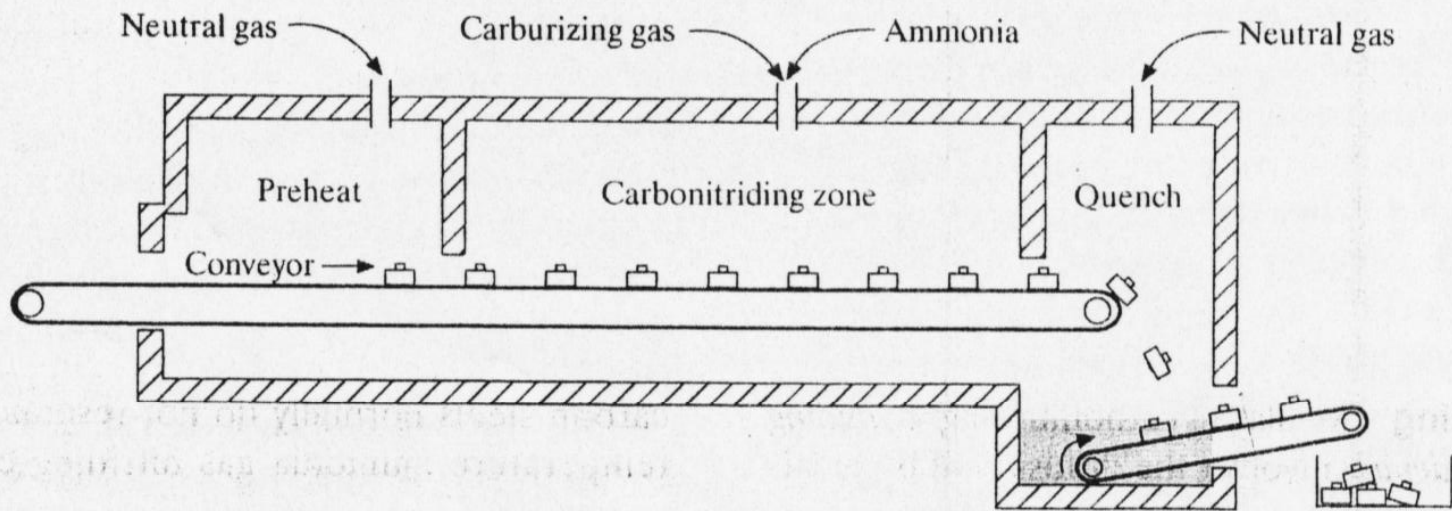


Figure 10-27
Conveyor hearth carbonitriding

Nitriding

- نیترورژن دهی
- وارد کردن نیترورژن در سطح فولاد و در نتیجه کربیدهای نیترید های فلزی باعث افزایش سختی می شود.
- عناصر آلیاژی نیتریدساز باید وجود داشته باشد مثل: Al, Cr, Mo, V
- تا نیتریدهای سخت ایجاد شود.

- در فولادهای ساده کربنی بر حسب درصد نیتروژن فازهای مختلفی ایجاد می شود مثل
- $Fe_4N, Fe_3N, Fe_2N, Cr_2N, CrN, TiN, AlN$
- این عملیات در گستره دمایی فاز فریت انجام می شود
- $640-550\text{ }^{\circ}C$
- نیازی به سریع سرد کردن نیست.

- در فولادهای ساده کربنی افزایش سختی زیاد نیست و نیتروژن در عمق نفذ می کند.
- ولی در فولادهای آلیاژی چون عناصر آلیاژی با نیتروژن ترکیب می شوند از نفوذ نیتروژن جلوگیری می کنند و لایه آلیازی سطحی ایجاد می شود.
- Cr نسبت به Al عمق سختی بالتری دارد و تافنس مغز بهبود می یابد.

کربن-نیتروژن دهی: carbonitriding

- نیتروژن و کربن هر دو جذب سطح فولاد می شوند.
- وجود نیتروژن نسبت به حالتی که فقط کربن در سطح وجود دارد، سختی را بیشتر افزایش می دهد
- در فاز گازی در دمای 875-880 درجه سانتی گراد انجام می شود.

+

- مخلوطی از گاز CO و آمونیاک استفاده می شود.
- با کنترل دما و زمان می توان می توان میزان درصد کربن ونیتروژن و عمق نفوذ را کنترل کرد.
- عملیات در فاز آستونیت انجام می شود که حلالیت نیتروژن بسیار کمتر از حلالیت آن در فاز فریت است.
- اگر دما کمتر از 900 درجه سانتی گراد باشد مقدار نیتروژن حل شده در آستونیت قابل ملاحظه است
- حلالیت نیتروژن در آستونیت با افزایش دما کاهش می یابد.

+

- حضور 0.2% نیتروژن و 0.8% کربن می توان در سرعت سرد کردن کم هم فاز مارتنزیت گرفت)
- اگر مقدار نیتروژن بیش از 0.4% باشد میزان فاز آستونیت باقی مانده بسیار زیاد می شود که به علت کاهش دمای MS است.
- اگر دمای در طیف 600-650 باشد سطح قطعه عمدتاً نیتروژن داده می شود و وقداًری کربن هم جذب می شود (Nitro carburizing)

نیتروژن - کربن دهی

- نفوذ همزمان نیتروژن و کربن در گستره دمایی فاز فریت
- (زیر دمای A1)
- Ferritic nitrocarburizing
- به صورت گازی یا مایع انجام می شود
- لایه نازک تکفاز از کاربونیترید و ترکیب سه تایی آهن نیتروژن و کربن که باعث افزایش سختی و مقاومت به سایش شده و مقاومت به پوسته ای شدن دارد

- بر روی فولادهای ساده کربنی با ساختار فریتی-پرلیتی یک لایه مقاوم به سایش و سخت تشکیل می دهد.
- بر روی فولادهای آلیاژی قابل استفاده است. در فولادهای آلیاژی نیتrideها و رسوب هایی تشکیل می شود که سختی را افزایش می دهد.
- ضخامت لایه سطحی کم و سختی آن بالا است.

- فولادهای خاص با عناصر بیشتر نیتریدساز توسعه یافته اند که Nitroalloy نامیده می شوند (1-1.3 Cr, 0.85-1.2% Al, 0.2-0.3 Mo)

سخت کردن سطحی به کمک عملیات حرارتی موضعی

- سطح و مغز دارای ترکیب یکسانی هستند و سخت کردن به کمک حرارت دادن موضعی انجام می شود.
- فولادهای مورد استفاده در این روش ها باید سختی پذیری مناسبی داشته باشند
- فولادهای کربنی با 0.35-0.5% کربن
- فولادهای کم الیاژ که دارای حداکثر 1 درصد کرم و 0.25% Mo و 0.5% Ni باشند قابل سخت کاری سطحی هستند.

•

- تنش فشاری روی سطح باعث بهبود خواص مکانیکی می شود.
- می توان ابتدا کل قطعه را سخت کرده و بازپخت داد و سپس فقط سطح را سخت کرد تا سختی بالایی به دست آید.
- می توان برای بهبود خصوصیات مغز عملیات حرارتی نرماله کردن یا مشابه آن را در مورد مغز انجام داد و سپس سطح را سخت نمود

- گاهی بین سطح و مغز یک لایه بنیتی ایجاد می شود که به چسبندگی سطح سخت شده و مغز کمک می کند.

Flame hardening

- سخت کردن شعله ای
- به کمک مشعل و گاز قابل احتراق انجام می شود مثل استیلن-متان- پروپان
- برای قطعات کوچک می توان از شعله دستی استفاده نمود
- مشعل با سرعت مناسبی بر روی سطح حرکت کرده و ناحیه ای با ضخامت خاص را به آستونیت تبدیل می کند که پس از سریع سرد شدن همان قسمت به فاز مارتنزیت تبدیل می شود.

ard-
ated
ened
sur-

me-
bon
40%
ally,
less
ive-
bon
high
ack
cies
pre-
0°F
oil-
The
ude

ose
t, it
The
em
ine

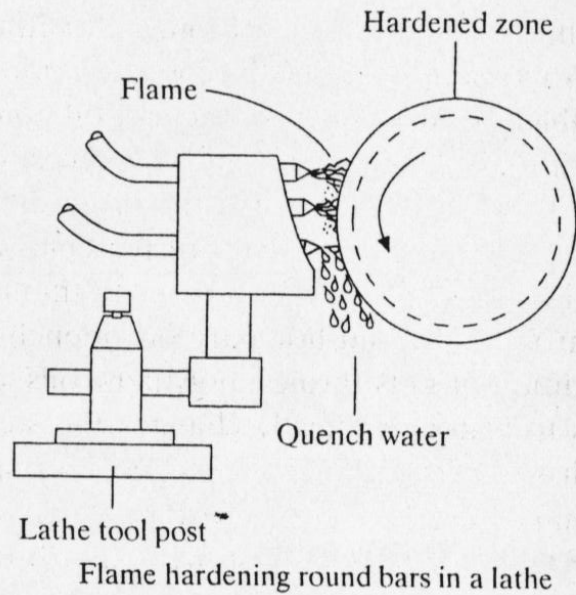
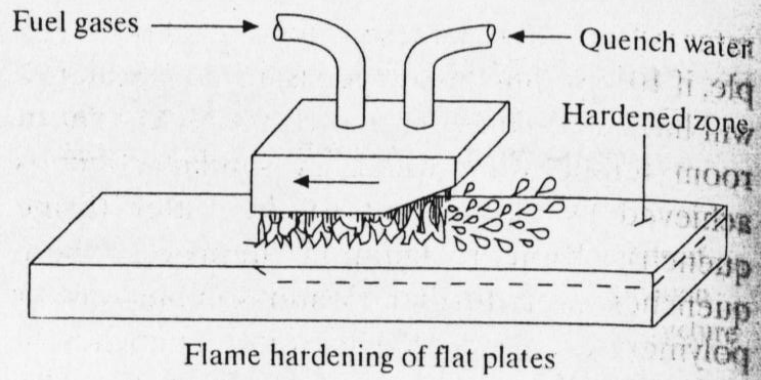


Figure 10-16
Typical flame-hardening systems

- معایب:
- اکسایش سطح
- کاهش درصد کربن در سطح (با استفاده از شعله احیا کننده ضعیف و شعله احیا کننده مشکل را حل نمود)
- مقدار مناسب کربن برای شعله سختی : 0.4-0.5%
- فولادها با درصد بیشتر قابل انجام است ولی امکان ترک خوردگی نیز زیاد است.
- ضخامت پوسته 3-12mm

Induction hardening

- سخت کردن القایی
- حرارت دادن به کمک یک سیم پیچ با عبور جریان متناوب با فرکانس بالا انجام می شود: 2-50kHz
- سختی و ضخامت پوسته به فرکانس بستگی دارد
- فرکانس بالاتر: عمق گرم شده بیشتر و ضخامت پوسته سخت شده بیشتر

- مکانیزم: ایجاد جریانهای فوکو و اتلاف حرارتی در قطعه داخل سیم پیچ
- روشی سریع است و در عرض چند ثانیه دمای لازم در ضخامت مورد نظر ایجاد می شود.
- به کمک پاشش آب مجدداً قطعه سرد می شود
- جنس کویل های از مس است تا کویل ها داغ نشود

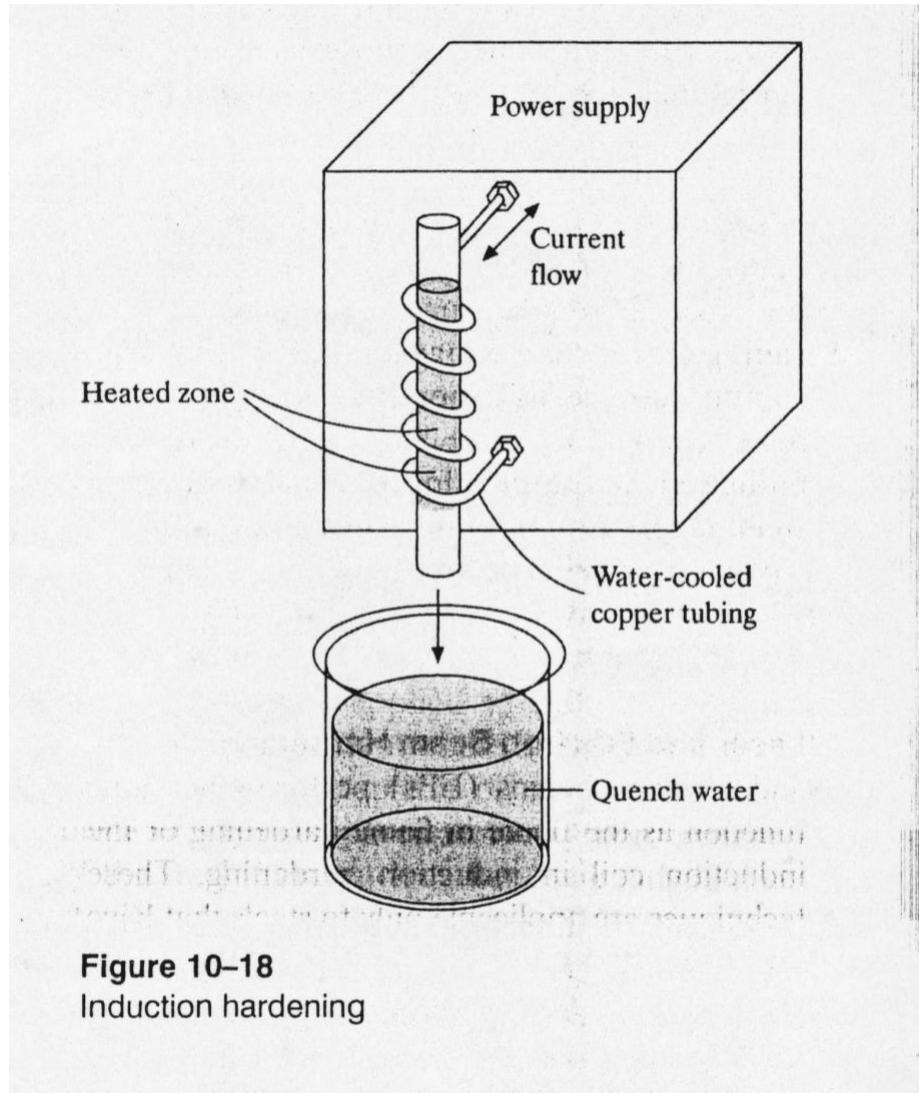


Figure 10-18
Induction hardening

- از حرکت دورانی قطعه برای همگن بودن حرارت دهی استفاده می شود.
- در برخی از فولادها می توان تا عمق 3 میلی متر را تا سختی 60HRC رساند
- به دلیل زمان کوتاه اکسایش سطح و رشد دانه ناچسز است.
- مدت زمان در حدود چند ثانیه است.

Boriding

- بر دهی
- برای آلیاژهای آهنی، غیر آهنی و سرمت ها به کار می رود
- حرارت دادن در 700-1000 درجه سانتی گراد به مدت 1-12 ساعت در محیطی حاوی عنصر بر
- محیط می تواند جامد-مایع یا گاز باشد
- اتم های بور به داخل سطح نفوذ کرده و یک لایه نازک از فازهای براید سطحی ایجاد می کنند.

- سختی فوق العاده بالا
- 1450-5000 Vickers
- مزایا: حفظ سختی تا دمای بالا
- گستره وسیعی از فولادها قابل استفاده است
- افزایش مقاومت به خوردگی در برخی از محیطها (محیطهای اسیدی رقیق و باز)

سایر روشها

- Laser hardening -1
- 2- Electron beam hardening
- 3- Ion implantation