

اهداف فصل

- آشنایی با چگونگی تولید Tool Steels
- آشنایی با خواص Tool Steels
- آشنایی با سیستم های مشخص سازی و عملیات حرارتی آنها

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels



Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels



Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels



مقدمه

- در فصل قبل مشاهده کردیم که چگونه کربن و عناصر الیازی خواص را تغییر می دهند و در این فصل به فولاد های ابزار می پردازیم.
- این فولادها در دهه های گذشته ایجاد شدند که دارای خواص و قابلیت هایی هستند که در الیاز های دیگر فولاد یافت نمی شود.
- این فولاد ها برای شکل دادن، کار بر روی فولادها یا ماشینکاری سایر فولاد ها به کای می روند
- " برای کار کردن بر روی فولاد(یا سایر مواد در بعضی موارد) به چیزی قویتر از فولاد های معمول احتیاج است

- در واقع فولاد هاي ابزار امتداد يافته فولاد هاي آلياژي هستند كه به منظور رفع نياز هاي جديد نظير شكل دادن-بريدن- براده برداري و... و ساير عمليات هاي مورد نياز بر روي فولاد هاي معمول ايجاد شده اند. در اين فولاد ها با اضافه شدن مقادير بيشتر يك سري عناصر آلياژي خواص (مكانيكي- حرارتي و...) بهبود يافته است.

معرفي كلي

- هر طراحي که بخواهد **ابزاري** ايجاد کند که بر روي مواد ديگر **کاري** انجام دهد (مثل قالب گيري پليمر ها، سوراخ کاري، قالب هاي برش و) بايد از اين فولاد ها استفاده کند و بنابر اين فصلي به اين موضوع اختصاص داده شده است
- نیاز های یک طراح براي استفاده از اين نوع مواد :
- 1- خواص
- 2- انواع
- 3- چگونگي انتخاب

- فولاد هاي ابزار در كل گران قيمت هستند و مثال هايي از کاربرد هاي معمول ان عبارتند از :

- Punches, dies, knives, molds, saws, end mill, و

- به طور كلي براي هر ابزاري كه بخواهد ماده خامي را به شكل نهايي تبديل كند

تعريف

- فولاد هاي ابزار عناصر **آلياژي بيشتري** نسبت به فولادهاي آلياژ معمول دارند اما مهمترين مشخصه اي که اين فولاد ها را متمايز مي کند **روش توليد** آنها است .
- فولاد ها ابزار با کوره الکتریکي ذوب مي شوند و بعضي از آنها با روش هاي **VAR, VIM** **تصفيه مي شوند** که باعث تميزي وکنترل بهتر عناصر آلياژ مي شوند.
- به علاوه اين فولاد ها در **مقياس کوچک** توليد مي شوند و در حين توليد کيفيت کنترول و بررسي مي شود.

انواع محصولات تولیدی از فولاد های ابزار

• محصولات:

• bar,

• rod,

• large forged shapes

دسته بندی و مشخص سازی فولاد های ابزار

- در حدود **70 نوع** فولاد ابزار وجود دارد
- به علاوه بعضی آلیاژ های خاص که در بعضی کشور ها تولید می شوند.
- علت فراوانی فراوانی آلیاژ ها فعالیت های صنعتی دهه 90 و همچنین انواع کاربردهای مختلف است
- کمتر از **20 رده** از آنها **بیشترین مورد** استفاده دارند و معمول می باشند
- رده هایی را بررسی می شوند که بیشترین استفاده را دارند.

دسته بندي فولاد هاي ابزار


- روش معمول در دسته بندي فولاد هاي ابزار بر اساس کاربرد آنها است و بر اين اساس به 4 دسته تقسيم بندي مي شوند
- 1- کاربرد براي کار گرم
- 2- کاربرد براي کار سرد
- 3- کاربرد براي مقاومت به شك (ضربه يا بار هاي ديناميک)
- 4- کاربرد در سرعت هاي بالا (مثل ابزار برش)

مشخص سازي فولاد هاي ابزار

- براي مشخص كردن هر دسته از يك حرف استفاده مي كنيم والياژ هاي موجود در هر دسته با عددي كه بعد از حرف مربوطه قرار مي گيرد مشخص مي شود.

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

4 دسته اصلی (basic) وجود دارد و یک دسته برای کاربردهای خاص. یک حرف پسوند دسته ای که فولاد الیازی به آن تعلق دارد را مشخص می کند

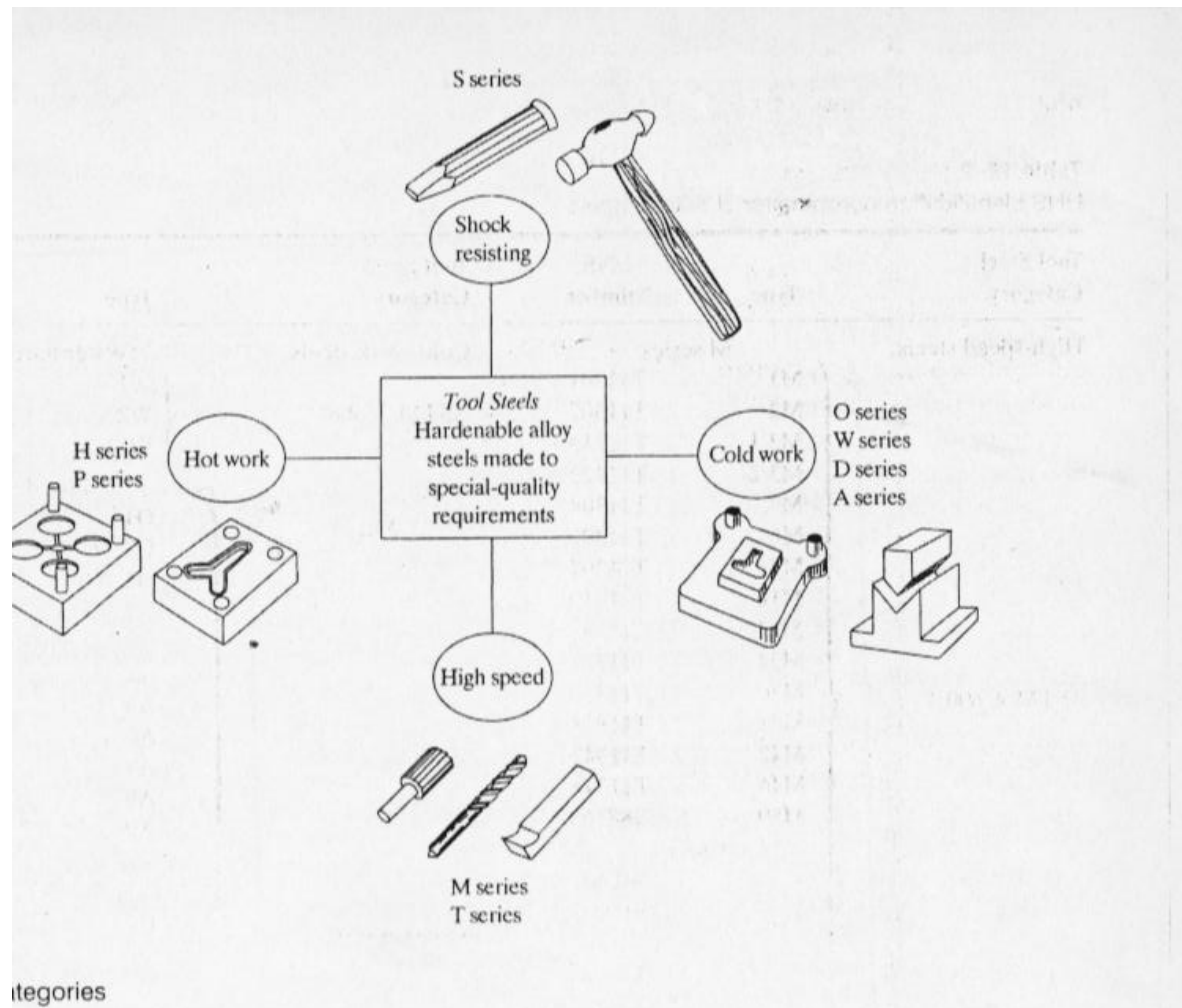

استاندارد های مورد استفاده

- دو نوع استاندارد وجود دارد : ASTM و AISI
- AISI -1 که از يك حرف و عددي به دنبال ان استفاده مي کند مثل H2
- استاندارد ASTM : بهتر است از استاندارد ASTM استفاده شود
- ASTM A681 covers all tool steels except W,M ,T
- ASTM A686 covers cover W series
- ASTM A600 cover M and T
- ASTM A597 Covers 9 grade of cast tool steels(A2,D2,D5,M2,S5,S7,H12,H13, Q

- استاندارد ASTM از سیستم AISI استفاده می کند
- مثال $AISI\ D2 = ASTM\ A681, type\ D2$
- در استاندارد ASTM از استاندارد AISI به عنوان GRAGDE استفاده می کند.

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

Table 12-2
UNS identification numbers for U.S. tool steels

Tool Steel Category	Type	UNS Number	Tool Steel Category	Type	UNS Number	
High-speed steels	M series		Cold-work steels	Water hardening		
	M1	T11301		ASTM A 686	W1	T72301
	M2	T11302			W2	T72302
	M3/1	T11313			W5	T72305
	M3/2	T11323		ASTM A 681	Oil hardening	
	M4	T11304			O1	T31501
	M6	T11306			O2	T31502
	M7	T11307			O6	T31506
	M10	T11310			O7	T31507
	M33	T11333			Air hardening	
	M34	T11334			A2	T30102
	M36	T11336			A4	T30104
	M41	T11341			A6	T30106
	M42	T11342			A7	T30107
	M46	T11346		A8	T30108	
M50	K88165	A9	T30109			
ASTM A 600	T series		A10	T30110		
	T1	T12001	High-carbon, high-chromium			
	T4	T12004	D2	T30402		
	T6	T12006	D3	T30403		
	T8	T12008	D4	T30404		
	T15	T12015	D5	T30405		
	Hot-work steels	Chromium type		D7	T30407	
		H10	T20810	S1	T41901	
		H11	T20811	S2	T41902	
		H12	T20812	S4	T41904	
H13		T20813	S5	T41905		
ASTM A 681	H19	T20819	S6	T41906		
	Tungsten type		S7	T41907		
	H21	T20821	Mold steels			
	H22	T20822	P6	T51606		
	H23	T20823	P20	T51620		
	H24	T20824	P21	T52621		
	H26	T20826	Special purpose			
	Molybdenum type		L2	T61202		
	H42	T20842	L6	T61206		

Most widely available grades are shown in bold.


12.2 Tool steel Metallurgy

- فولاد هاي ابزار در ميان چند ماده بسيار مهم تجاري در رقابت هاي بين المللي است (ساير مواد: فولاد هاي آلياژي، سراميك ها و سرمت ها)
- اين فولاد ها در مقياس هاي كوچك توليد مي شوند.
- Billet ها توليدي از فولاد هاي آلياژي اغلب قبل از کاهش اندازه پرداخت سطحي مي شوند تا عيوب آن خارج شود.
- اغلب اين فولادها عمليات حرارتي خاص مي شوند مثل (Spherodizing)


- این فولاد ها گران تر هستند. و سختي پذيري بهتري دارند و بعضي **قابليت حفظ مقاومت مکانیکی در دمای بالا** را دارند.
- **ماشینکاری** آنها مشکل است.
- در تمامی اشکال موجود نیستند.
- بیشتر فولاد هاي آلیاژی به صورت اشکال **hot finished** در اشکالی نظیر **rounds and bars** فروخته مي شوند.
- ورق هاي **cold finish** از فولاد هاي آلیاژی وجود ندارند چرا؟

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

بعضی فولاد های ابزار دارای ترکیبی مشابه فولاد های آلیاژی هستند. اما بیشتر آنها عناصر آلیاژی زیادتری دارند. و بعضی دارای عناصری نظیر W, CO, V هستند که فولاد های آلیاژی فاقد آن هستند.

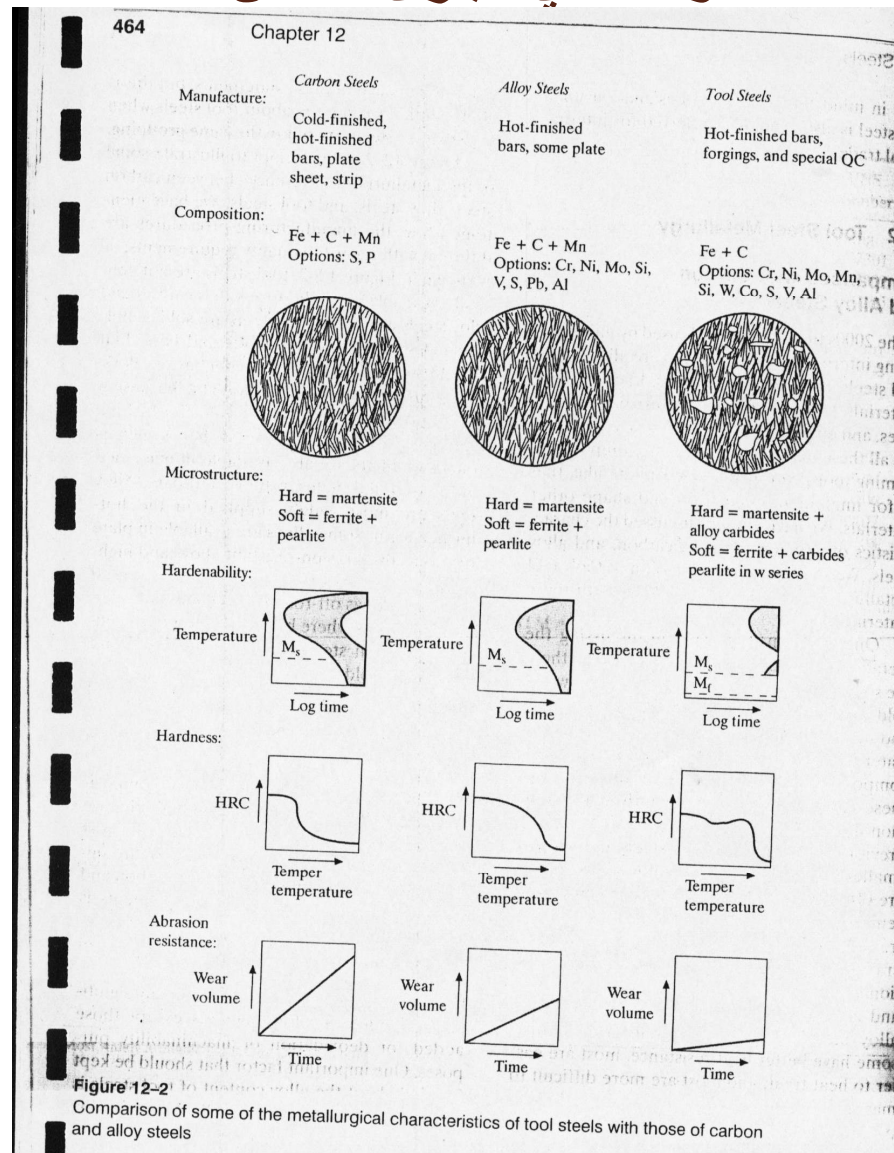

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

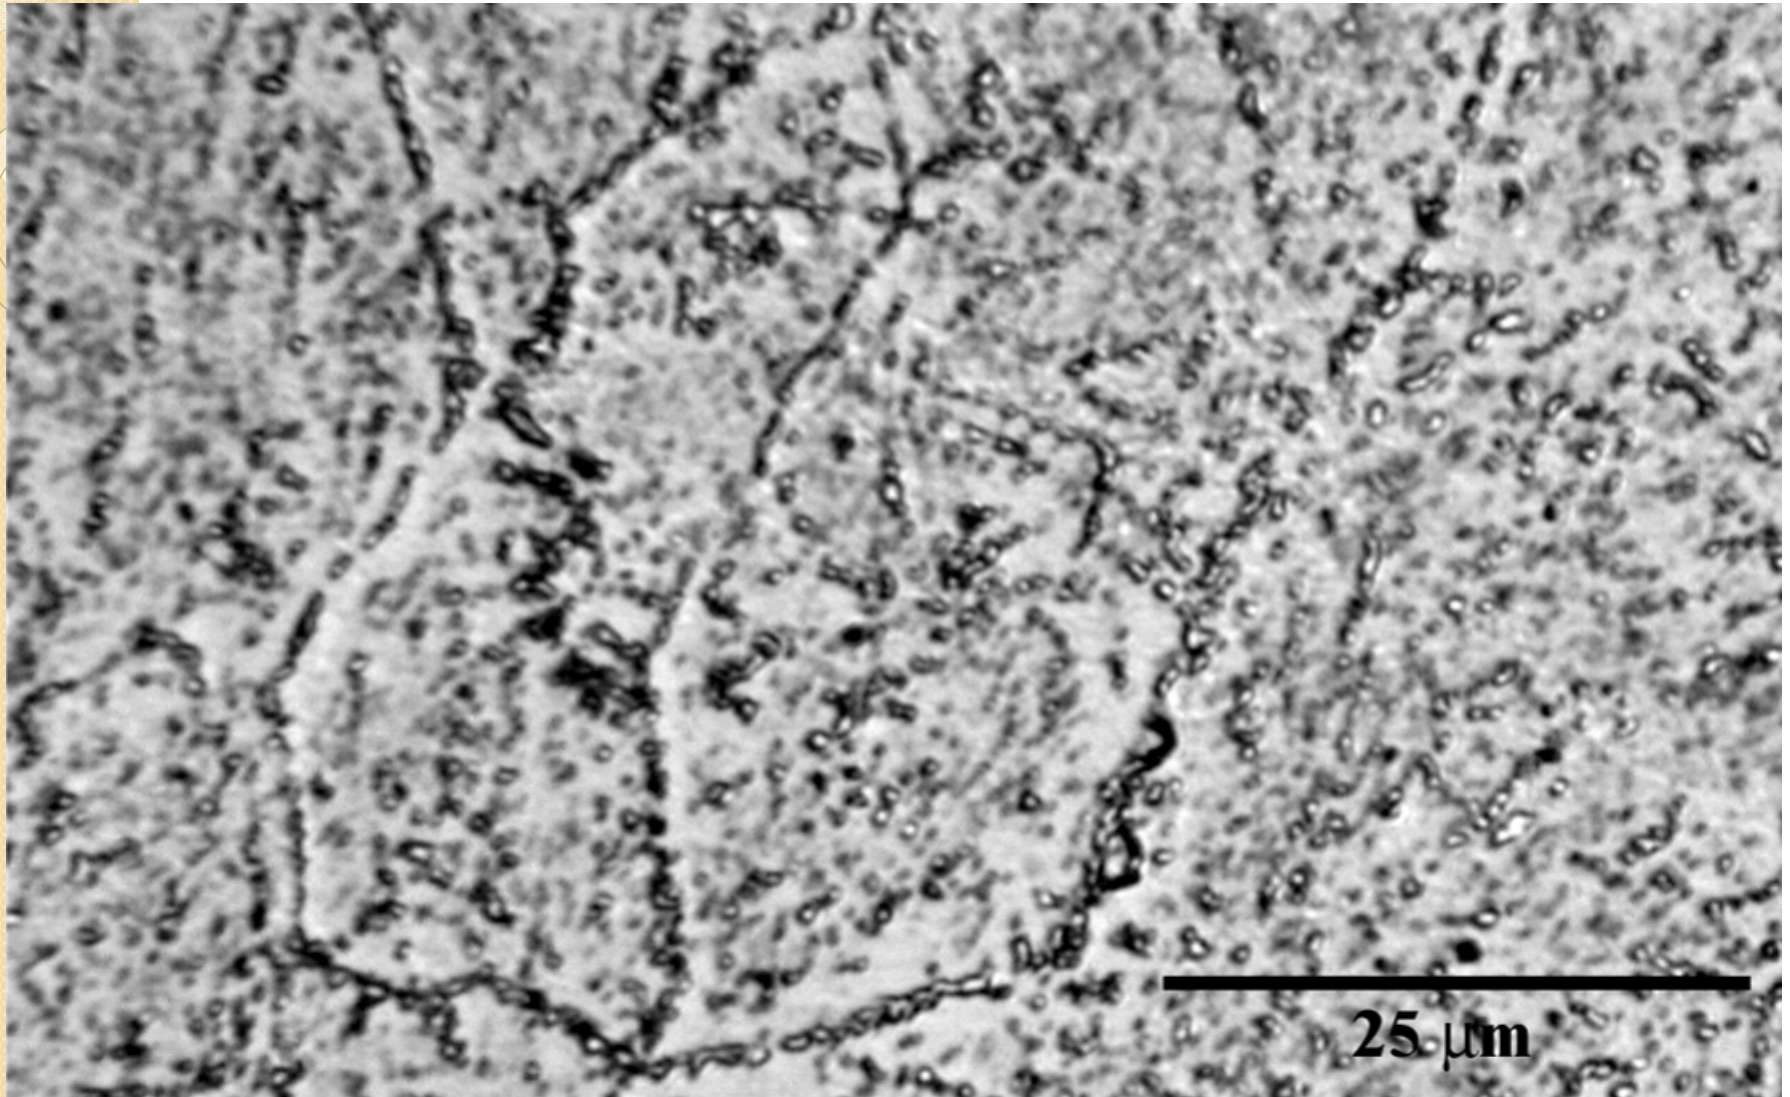


- به علاوه باید به خاطر داشت که این فولاد ها **مقاومت به خوردگی ندارند** به جز در موارد خاص مثل D2 که دارای کرم زیادی است.
- مهمترین تفاوت فولاد های ابزار و سایر فولاد ها در ریز ساختار است. در بعضی حالات ساختار شامل **زمینه مارتنزیتی** به علاوه 1-30 درصد حجمی از **کاربید های عناصر مختلف** است.
- بنابر این حضور **کاربید های عناصر** مهمترین تفاوت فولاد ها است

تفاوت های فولاد ابزار با سایر فولادها

- **1- تفاوت TTT diagram:** سختی پذیری بالاتر و بنابر این عملیات حرارتی آسان تر است (سرعت سرد کردن کمتر و نتایج مربوطه)
- **2- حفظ مقاومت مکانیکی در دماهای بالا:** شکل 12-2: مقاومت بیشتر در مقابل نرم شدن با گذشت زمان
- **3- تفاوت های ساختاری:** در ساختار کاربیدهایی با اشکال گوناگون وجود دارد مثل کاربیدهای Cr, Mo, W, V
- تمام این کاربیدها سختی بیشتری نسبت به ماتنزیت دارند بنابر این سختی و مقاومت به سایش بالاتری نسبت به فولاد های آلیاژی دارند.

ساختار میکروسکپی فولادهای ابزار

وجود کاربید های بسیار ریز خواص مکانیکی این فولاد ها حتی در درصد های عناصر آلیاژی قابل قیاس با فولاد های آلیاژی بهبود می بخشد.

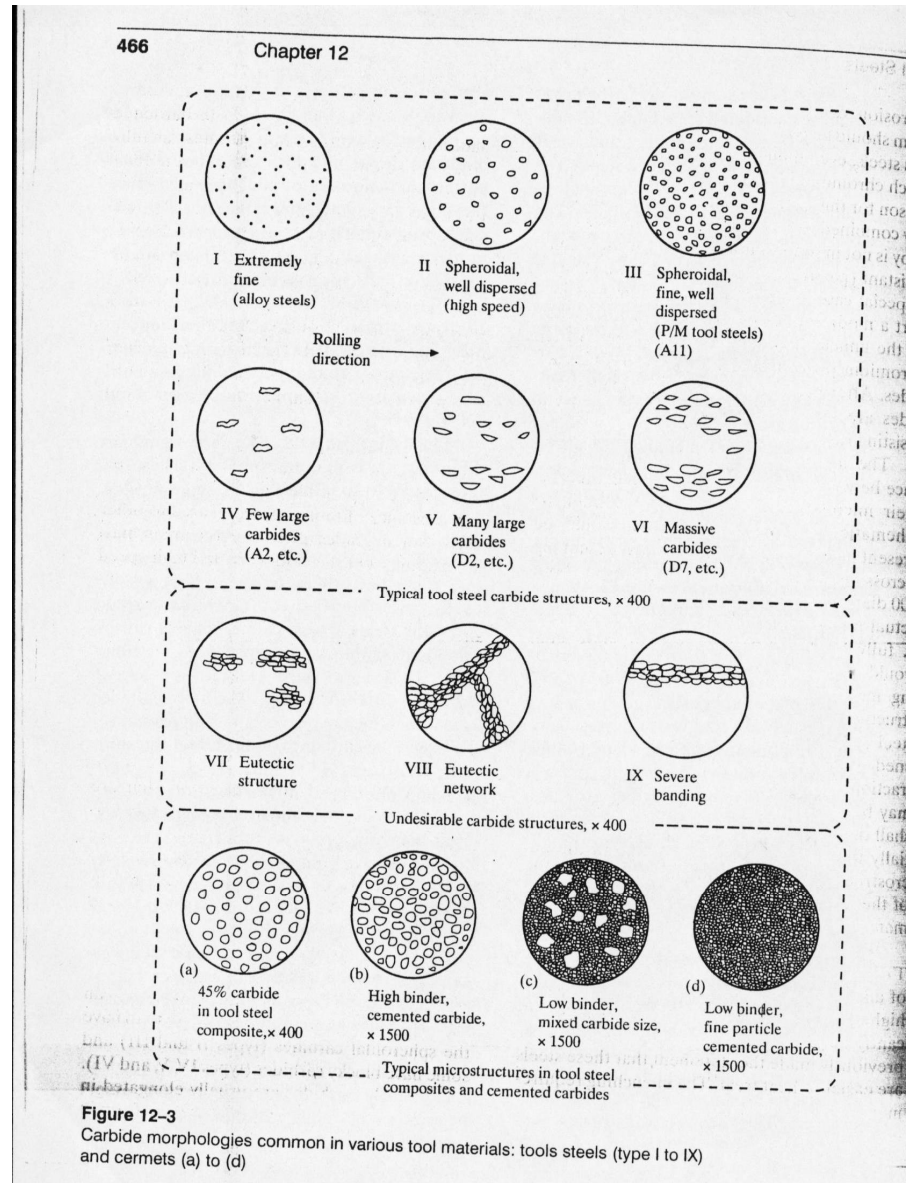

بعضی مشخصات کاربید های موجود در ساختار

- کاربید ها مورفولوژی های (شکل و پراکندگی) مختلفی دارند.
- افزایش کربن مقدار کاربید ها را زیاد میکند و مورفولوژی را نیز تغییر می دهد.
- ممکن است کاربید ها در جهت نور کشیده شده باشند.
- کاربیدها در انواع Air Hardening به صورت نوع IV هستند
- کاربید ها با اشکال VII و VIII و X نامطلوب هستند که در حین ریخته گری ایجاد می شوند . با انجام کار سرد می توان این عیوب را از بین برد و توزیع یکنواخت از کاربید ها ایجاد کند.

خلاصه

- 1- فولاد هاي ابزار مقاومت به سائشي بالايي دارند.
- 2- عمق هاي زيادتري قابل سخت كاري هستند
- 3- رده هاي زيادي از آنها در مقابل نرم شدگي مقاوم هستند. كه به علت وجود كاربيد ها عناصر اليازي ريز است.
- 4- رده هايي كه داراي كاربرد هاي زيادي هستند (مثل فولاد هاي قالب) طوري طراحي شده اند تا خواصي نظير عمق سختي، مقاومت حرارتي، مقاومت به خستگي و مانند اينها داشته باشند

ترکیب شیمیایی فولاد های ابزار

دریغ . اونی . اسی . که ربه جا . اطر سدیرون ع . لهیر . صکان . من . سار . و
دریغ . ساج . اار کار ربه رها من ر . وان . ساره سار . ی . کرد .

• وه . کل **5** گروه **دریغ** کی گروه و . رعنی . که برای . کار بر صهای ص اسی .
سد کل 12-6 .

دین . وار . که ر . ع . سهیم ربه . ری . و بله جا . اطر ص سدیرون سار . من . که .

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

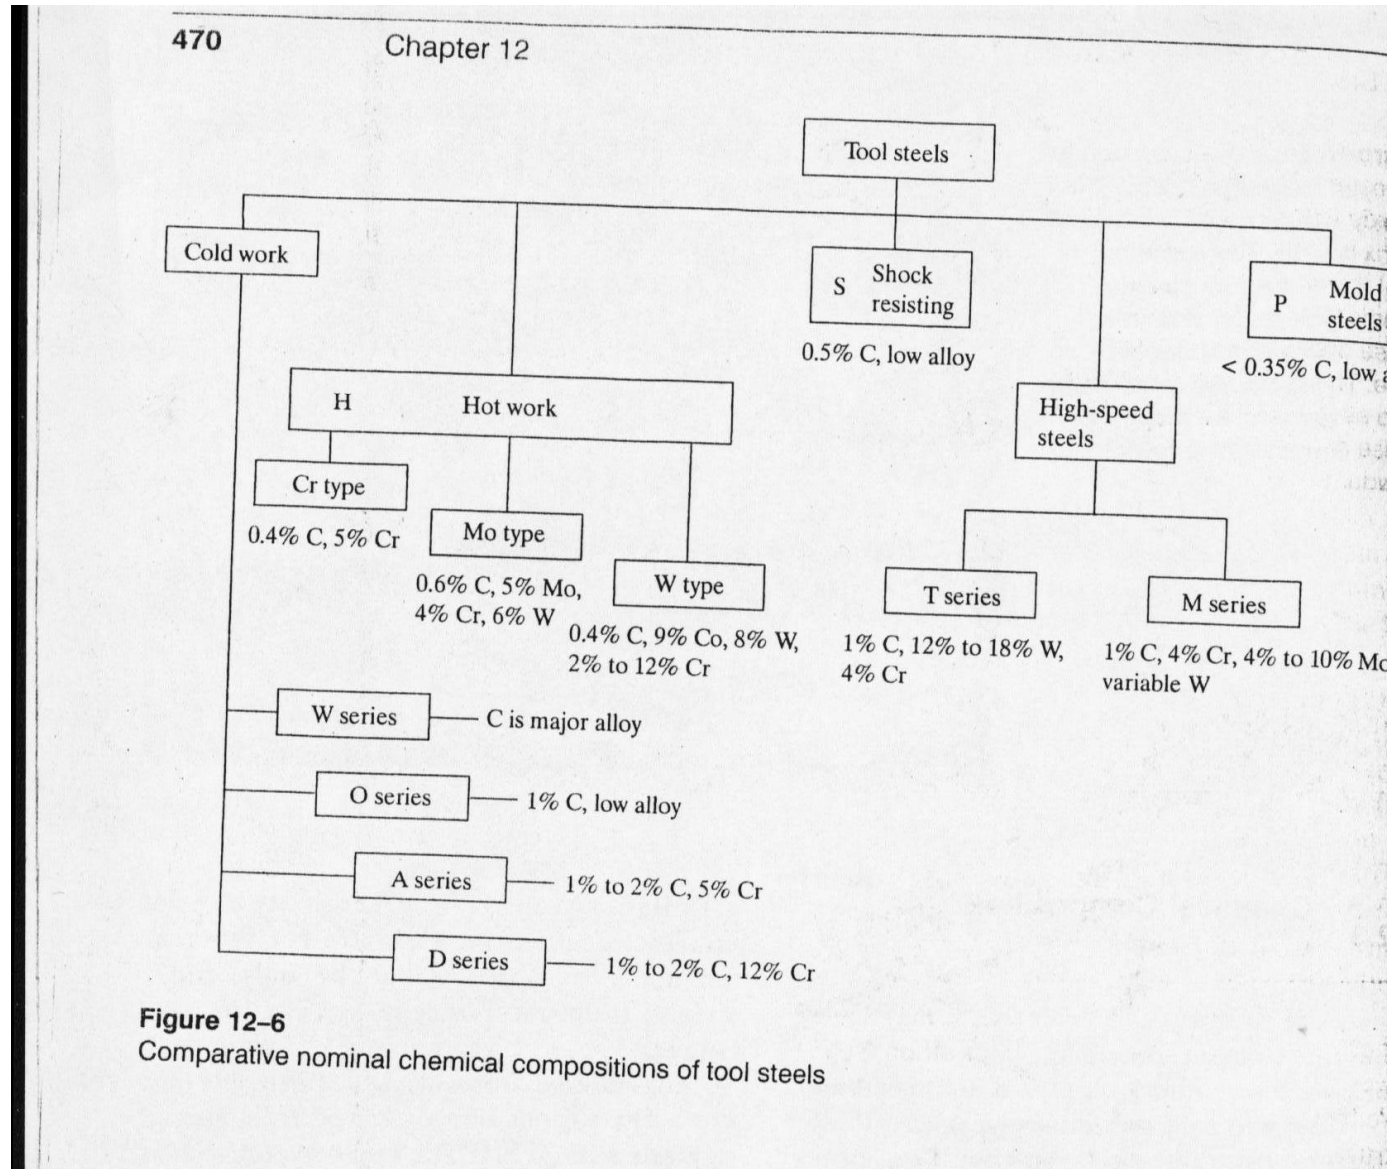


Figure 12-6
Comparative nominal chemical compositions of tool steels

• یارث و جود دارد که رسی . اوس . جپر . درا . بی . ن . ار . هم . و . مطالب .
طر ادر رسی . اع ا - کس یارث های . و ی . ر . مین . و روف کس ربه یکن ر . وع ن یار . ه
مطرح سد : ده

• منشا ال : D-series

• کس یارث ها ا کد . ون . در و سه یرس . ر . د ی سد . ر . ر .

• مسا : لوار . سر ی کی . و ل . عفا . ا . ب . و سه یرس . اس

- از میان 110 الیاژ فولاد ابزار تنها **کمتر 20** عدد از آنها در دسترس استفاده است (US)
- شکل 12-6 به خاطر سپاری را ساده می کند

بررسی جزئیات خاص از هر رده از فولاد ههای ابزار

• 1- Cold work: water hardening (W)

W2 مقدار ی V دارد برای کاهش اندازه دانه حین تولید و مقاومت در برابر ترک خوردگی حین کونچ کردن

W5 مقدار ی کرم : افزایش سختی پذیری

این گروه درصد کربن کم دارند و قیمت پایینی دارند. ممکن است حین سرد کردن ترک بخورند بنابراین این باید برای حالاتی استفاده شوند که عمق سختی کمی لازم داریم

Cold Work: Water-Hardening Grades

Three grades of *water-hardening tool steels* (W) are in common use in the United States:

Nominal Composition (Wt. %)*			
Type	C	Cr	V
W1	0.6–1.4	—	—
W2	0.6–1.4	—	0.25
W5	1.1	0.5	—

*Iron is the remainder in this and subsequent lists.

Cold work: Oil hardening (O)

- درصد عناصر الیازي به گونه ایست که می تواند در روغن سرد شود.

- **O6** به اندازه ای کربن دارد که باعث می شود می شود خاصیت lubricity داشته باشد چرا؟ بنابراین برای جاهایی که تماس فلز - فلز داریم مناسب است

- **O7** مقاومت به سایش بالاتری دارد. چرا؟

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

cially available are in the United States are the following:

Nominal Composition (Wt. %)						
Type	C	Mn	Si	W	Mo	Cr
O1	0.90	1.00	—	0.50	—	0.50
O2	0.90	1.60	—	—	—	—
O6	1.45	0.80	1.00	—	0.25	—
O7	1.20	—	—	1.75	—	0.75

- نوع 06 به اندازه کافی کربن دارد که گرافیت آزاد ایجاد می کند.

- 07 تنگستن دارد : و در نتیجه در این اعضای این گروه مقاومت سایشی بالاتری دارد.

- معمولترین 01

Cold work : Air hardening (A)

- معمول ترین A2 است
-
- A8, و A9 کربن کمتری دارند تا تا فانس زیاد شود.
- A10 کربن اضافی دارد و گرافیت آزاد ایجاد می کند و بنابر این

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

Nominal Composition (Wt. %)								
Type	C	Mn	Si	W	Mo	Cr	V	N
A2	1.00	—	—	—	1.00	5.00	—	—
A4	1.00	2.00	—	—	1.00	1.00	—	—
A6	0.70	2.00	—	—	1.25	1.00	—	—
A7	2.25	—	—	—	1.00	5.25	4.75	—
A8	0.55	—	—	1.25	1.25	5.00	—	—
A9	0.50	—	—	—	1.40	5.00	1.00	1.50
A10	1.35	1.80	1.25	—	1.50	—	—	1.80
A11	2.45	0.50	0.90	—	1.30	5.25	9.75	—

Cold work : high carbon high chromium (D series)

- معمول ترین **D 2** است با کرم بالا که در هوا قابل سخت کاری است و مقاومت به سایش خوبی دارد، و به علت درصد کرم بالا **مقاومت به خوردگی** نیز دارد پس می تواند برای حالاتی استفاده شود که مقاومت به خوردگی فولاد های ابزار هم لازم است.


Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

... 1.5% CARBON.

Nominal Composition (Wt. %)						Type
Type	C	Mo	Cr	V	Co	
D2	1.50	1.00	12.00	1.00	—	S1
D3	2.25	—	12.00	—	—	S2
D4	2.25	1.00	12.00	—	—	S4
D5	1.50	1.00	12.00	—	—	S5
D7	2.35	1.00	12.00	4.00	3.00	S6
					—	S7

Shock resistance Tool steels (S)

به سختي حد اكثر 58HRC مي رسند اما تافنس خوبي دارند .

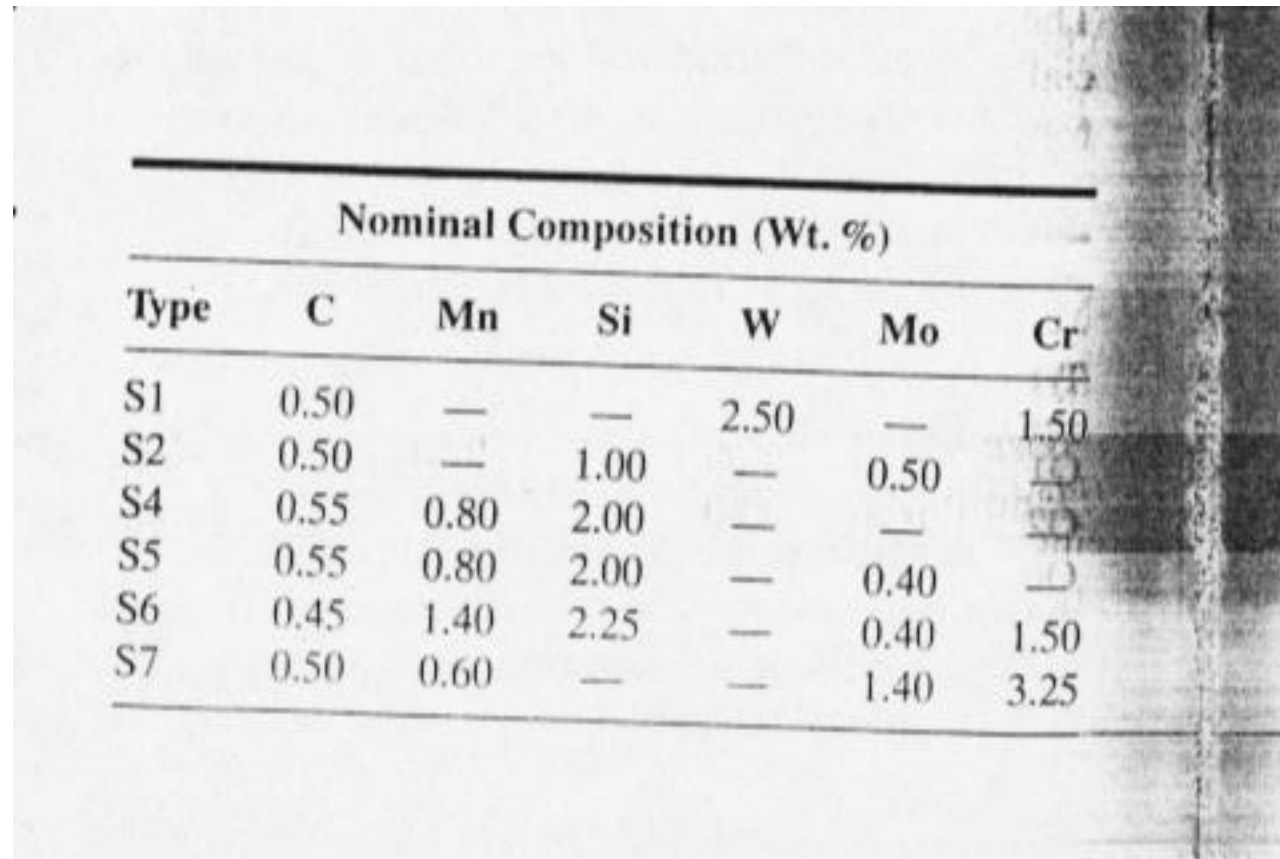

Nominal Composition (Wt. %)						
Type	C	Mn	Si	W	Mo	Cr
S1	0.50	—	—	2.50	—	1.50
S2	0.50	—	1.00	—	0.50	—
S4	0.55	0.80	2.00	—	—	—
S5	0.55	0.80	2.00	—	0.40	—
S6	0.45	1.40	2.25	—	0.40	1.50
S7	0.50	0.60	—	—	1.40	3.25

Hot work tool steels

- حدود 12 نوع وجود دارد که با توجه به عنصر الیازی به 3 زیرگروه تقسیم می شود
- 1- داراي کرم 2- داراي مولیبدن 3- داراي تنگستن
- عامل مهم در انتخاب این دسته ماکزیم دمای کاربرد جهت استفاده است.

- برای کار **Bloom** در سه شرایط گرم به کار می رود و به اصطلاح معنی او می رسد **Red-hot** در درجه

- و آهن کروم. عنصر اصلی در سرد کردن. شرط به یزعم W, Mo, Cr, V می باشد که در این سه مورد که می باشد.
- مکانیکی در دمای بالا من سه و

• نوع کرم دار ن. ا. م. ای. ی. لوم 430°C .. ور. وع Mo, W. ا. م. ای. $^{\circ}\text{C}$
• ا. ا. ل. ر. لوم 620 سد. یرگی معا. اوم اسیس ..

• بربری. ا. لوم H14, H19 طاقی سا. یرسه. ن. ور. م. ا. های ن. ا. لوم و اسیس اسیس ..

- H11, H13: معمول ترین الیاژ های مورد استفاده هستند.
- H11 برای کاربرد های ساختاری نیز به کار می روند
- H13: general hot work applications, plastic and nonferrous injection molding , extrusion dies.
- H13: معمولترین و در دسترس ترین الیاژ است.

473

Nominal Composition (Wt. %)

	C	Si	W	Mo	Cr	V	Co
Chromium types							
H10	0.40	1.0	—	2.50	3.25	0.40	—
H11	0.35	1.0	—	1.50	5.00	0.40	—
H12	0.35	1.0	1.50	1.50	5.00	0.40	—
H13	0.35	1.0	—	1.50	5.00	1.00	—
H14	0.40	1.0	5.00	—	5.00	—	—
H19	0.40	—	4.25	—	4.25	2.00	4.25
Tungsten types							
H21	0.35	—	9.00	—	3.50	0.50	—
H22	0.35	—	11.00	—	2.00	0.40	—
H23	0.30	—	12.00	—	12.00	1.00	—
H24	0.45	—	15.00	—	3.00	0.50	—
H26	0.50	—	18.00	—	4.00	1.00	—
Molybdenum types							
H42	0.60	—	6.00	5.00	4.00	2.00	—

High speed tool steels

- به منظور ماشینکاری سایر فلزات در سرعت های بالا ایجاد شده اند وبالاترین میزان عناصر الیازی در بین فولاد های ابزار را دارا هستند.
- **بیش از 30 نوع** وجود دارد که با توجه به نوع عنصر الیازی اصلی دسته بندی می شوند
- 1- عنصر اصلی الیازی مولیبدن (M-series) Mo
- 2- عنصر اصلی الیازی تنگستن (T-series)

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

Nominal Composition (Wt. %)						
Type	C	W	Mo	Cr	V	Co
M1	0.85	1.50	8.50	4.00	1.00	—
M2	0.85 ^a	6.00	5.00	4.00	2.00	—
M3-1	1.05	6.00	5.00	4.00	2.40	—
M3-2	1.20	6.00	5.00	4.00	3.00	—
M4	1.30	5.50	4.50	4.00	4.00	—
M7	1.00	1.75	8.75	4.00	2.00	—
M42 ^b	1.10	1.50	9.50	3.75	1.15	8.00
M50	0.85	—	4.00	4.00	1.00	—
T15	1.50	12.00	—	4.00	5.00	5.00

^aOther C contents available.

^bAvailable with 0.3% or 0.55% silicon.

- **کربن و کرم** منشا افزایش سختی پذیری هستند.
- **وانادیم** تا 1 درصد به منظور ریز نگه داشتن دانه‌ها اضافه می‌شود ولی مقادیر بیشتر باعث بهبود مقاومت به سایش می‌شوند.
- **تنگستن و کبالت** مقاومت در مقابل **نرم شدگی** ایجاد می‌کند.
- **M4** بالاترین مقاومت به سایش را در بین سری **M** دارد
- تمام فولاد های HIGH Speed می‌توانند تا سختی (**62-67 H RC**) که سختی بالاتری نسبت به سایر فولاد های ابزار است سخت شوند و دارای کاربید های بسیار ریز هستند. به علاوه همه آنها مقاومت خود را در دمای بالا (540°C) حفظ می‌کنند.

- انواع M1, M2, M7, M42 معمولترین آلیاژها برای twist drill هستند.
- M50: rolling elements, and bearing

Mold Steels.

- قالب در اینجا به معنای Plastic injection molding cavities, holding blocks, and related tooling می باشد
- P6 درصد کربن کمی دارد و نمی تواند quench harden شود
- P20 معمول ترین الیاژ مورد استفاده است و می تواند تا سختی 30HRC در قطعات سنگین برسد.

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

ing blocks, and related tooling. The commercially significant P-series steels are as follows:

Nominal Composition (Wt. %)					
Type	C	Mo	Cr	Ni	Al
P6	0.10	—	1.50	3.50	—
P20	0.35	0.40	1.70	—	—
P21	0.20	—	—	4.00	1.20

Type P6 mold steel has very low carbon content. It cannot be quench hardened. The


Special purpose steel

- L2, L6 می توانند با سرد شدن در روغن به سختی HRC 30-45 برسند

- کاربرد ها :

- Press brake dies ,wrenches, riveting tools

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels




Nominal Composition (Wt. %)					
Type	C	Mo	Cr	V	Ni
L2	0.50–1.10 ^a	—	1.00	0.20	—
L6	0.70	0.25 ^b	0.75	—	1.50


^aVarious carbon contents are available.
^bOptional.

Type L2 is available in a range of carbon


Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

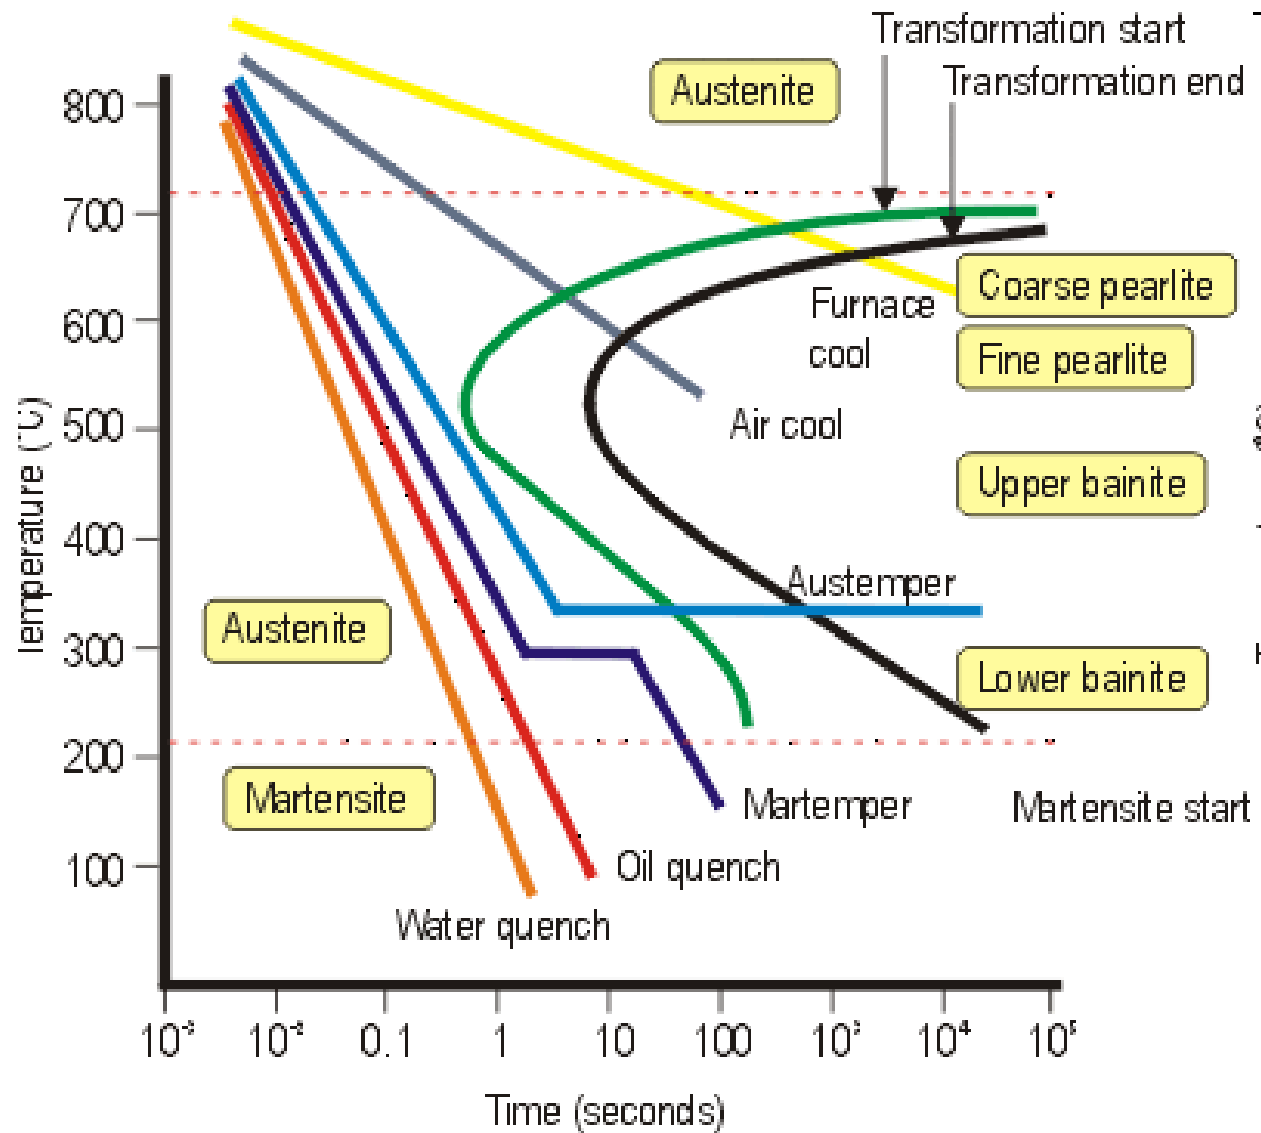

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

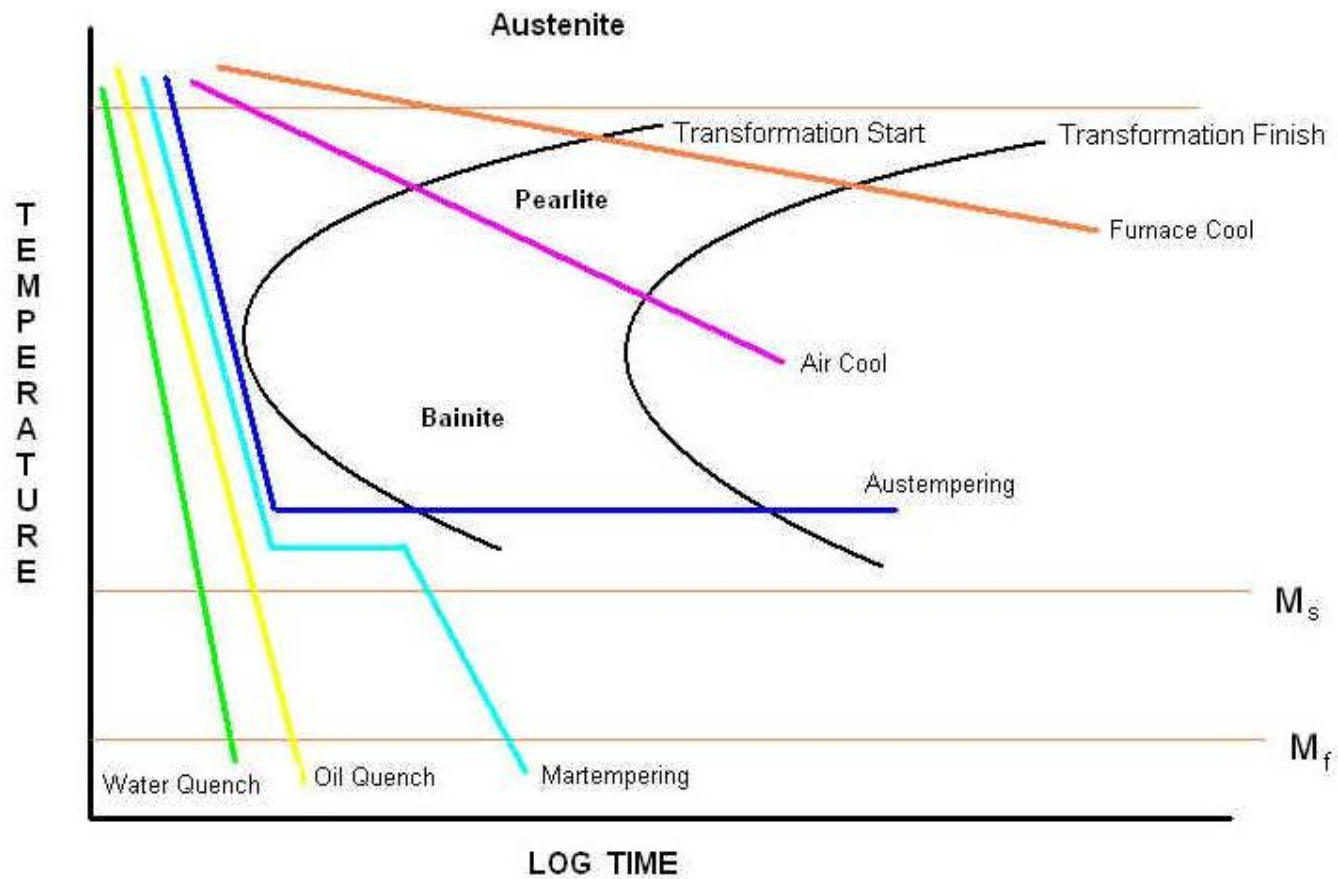

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

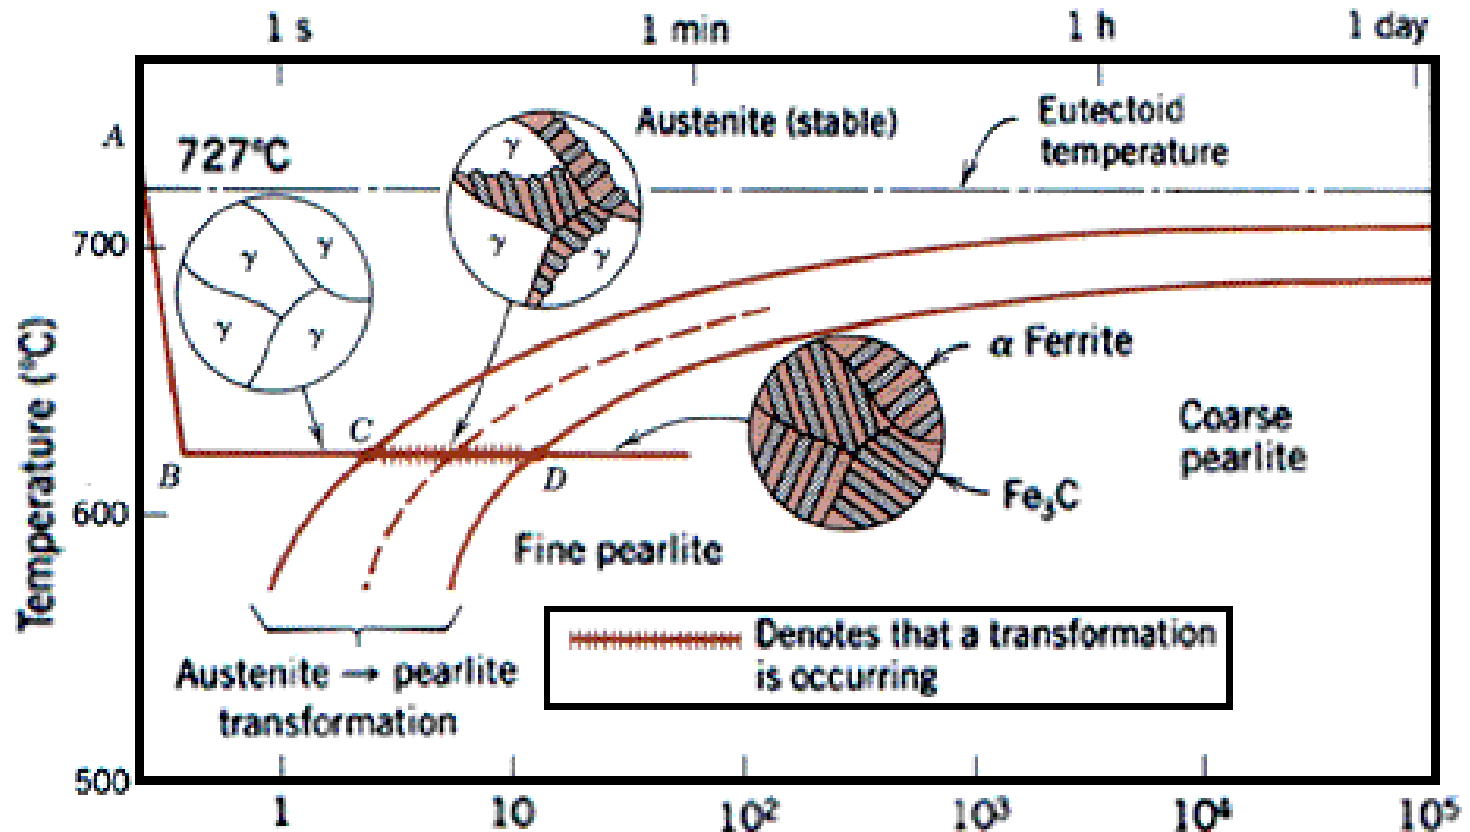

خواص فولاد

هاي ابزار قبل از بحث در مورد اينکه چه فولادي انتخاب شود بايد بتوان فولاد ها را بر اساس خواص درجه بندي کرد و سپس انتخاب نمود.

● خاصیت اول : Hardening characteristics

● 1-1- Safety in hardening

● فولاد ها را بر اساس احتمال تخریب حين عمليات حرارتي دسته بندي مي توان کرد.

● علل تخریب فولاده ها حين عمليات حرارتي:

● 1- سرد شدن سريع (در آب)

● 2- تغيير فازها

● 3- تنش هاي موضعي به دلایل مختلف


- هر چه قدر قابلیت سختي پذيري فولاد بالاتر باشد احتمال تخریب حين عمليات حرارتي کاهش مي يابد

• -2 Depth of Hardening

- اين خاصيت مرتب کردن بر اساس سختي پذيري است.
- عناصر اليازي باعث مي شود قابليت سخت کاري و عمق قابل سخت کاري افزايش يابد.

- مزایا و معایب عمق سختي زياد و کم چيست؟
- عمق کم: shafts, gears,
- عمق زياد: punch press, die, die cast cavities
- شکل 7-12

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

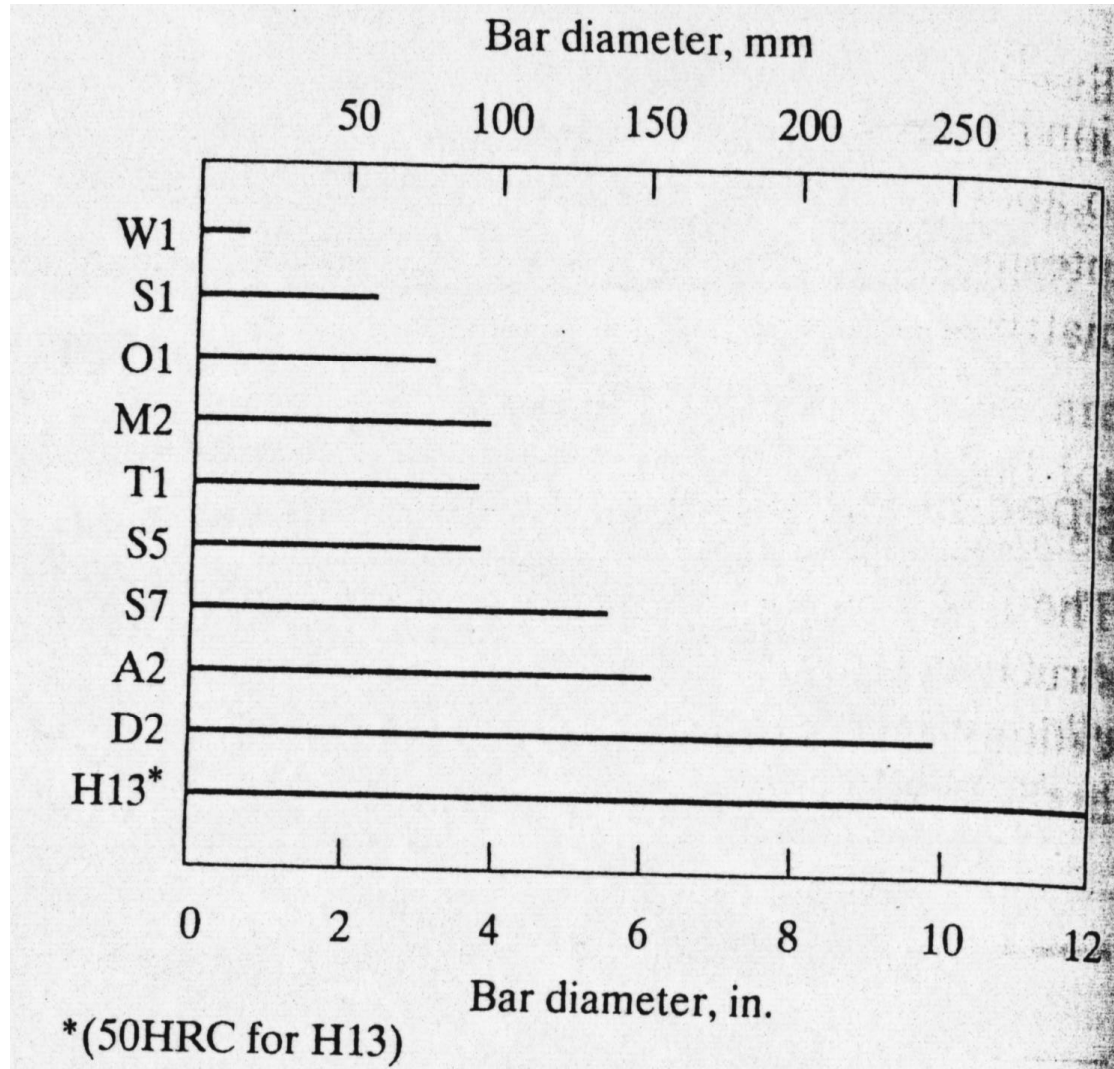

3- size change in hardening


- تغییرات ابعاد حین عملیات حرارتی اهمیت زیادی دارد چون می تواند باعث از کار افتادگی قطعه طراحی شده گردد.

- شکل 8-12 نمونه ای از این تغییرات حین عملیات تمپر شدن را نشان می دهد.

- تغییرات ابعاد به عوامل زیادی بستگی دارند مثل تغییر فاز، دمای Tempering ، هندسه و غیر ایزوتروپ بودن

- باید تغییرات اندازه قطعه هنگام کار مورد توجه قرار گیرد که گاهی مقادیر به دست آمده بر اساس تجربه است.

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

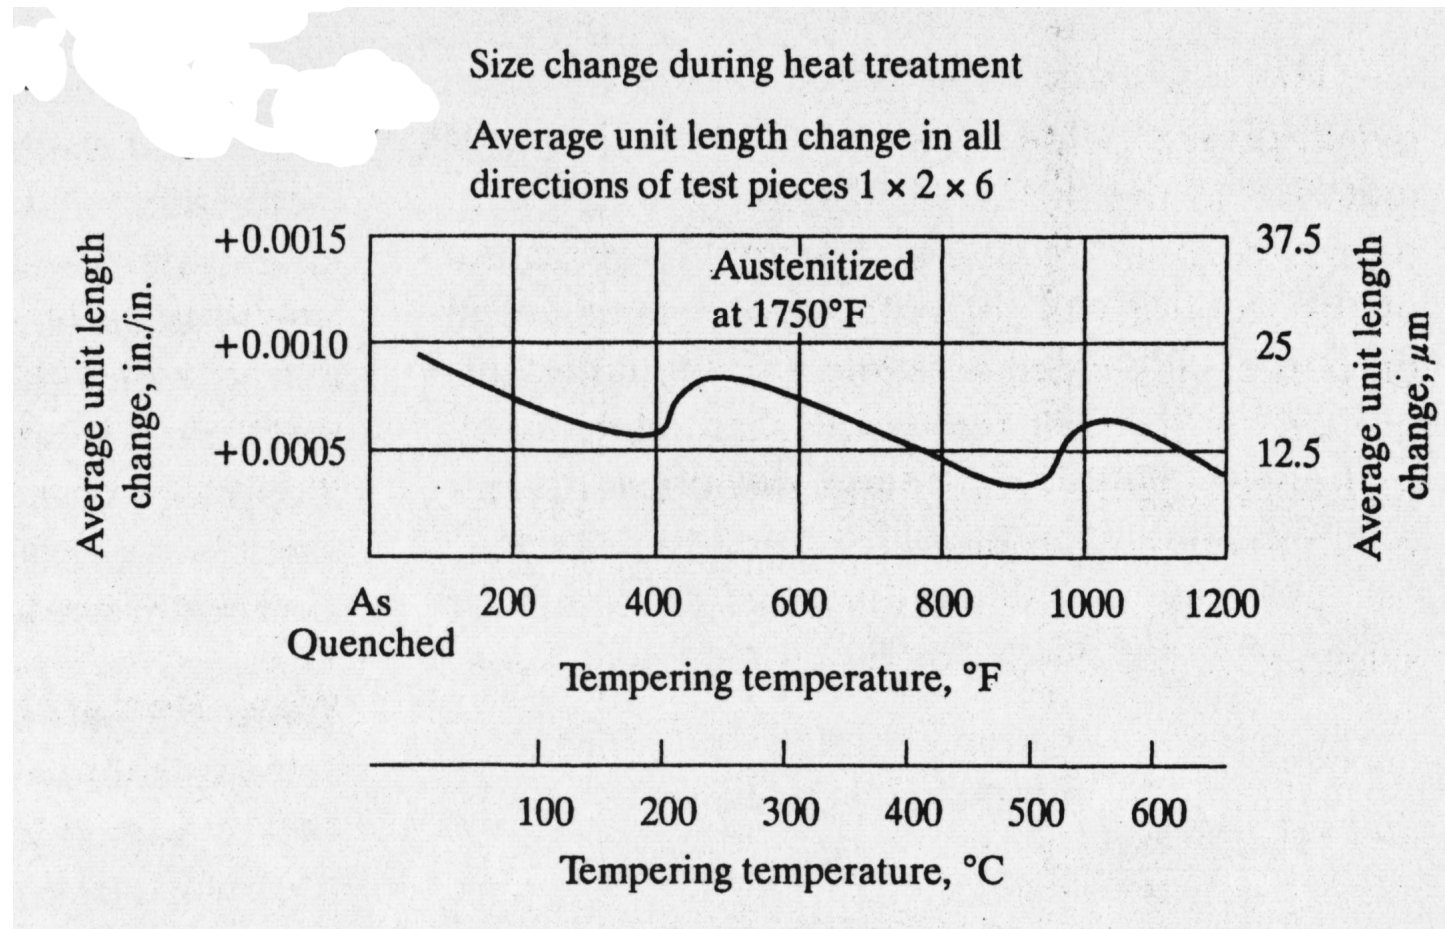

تمپر کردن نوعی عملیات حرارتی است که بعد از عملیات سخت کاری انجام می شود و شامل حرارت دادن قطعه در دماهایی حدود 200-500 است که به منظور افزایش تافنس قطعات سخت کاری شده به کار می رود.

resistance to decarburization 4

- دي کربوره شدن عبارت است از از دست دادن کربن سطحی قطعه حین عملیات حرارتی
- دي کربوره شدن
- باعث تغییر خواص و ترک خوردگی حین سرد کردن می شود.؟؟؟؟

• راه حل مقابله با عملیات دي کربوره شدن :

• 1- استفاده از اتمسفر های محافظ (مثل خلا)


• 2 - استفاده از رده هایی خاص از فولاد ها که در مقابل دي کربوره شدن مقاوم هستند.

دسته خواص دوم : خواص کاربردی


● 1- resistance to heat softening

- گاهی در بعضی کاربردها دمای کاری قطعه بالا است و قطعه باید مقاومت مکانیکی خود را در دمای بالا حفظ کند.
- به عنوان مثال: ابزار شکل دهی فلزات به صورت گرم یا حین ماشین کاری
- در این حالت نکته مهم این است که
- آیا فولاد در حین کار خواص مکانیکی خود را با افزایش دما حفظ می کند یا خیر (سخت می ماند)
- red hardness. واژه ای است که به معنی حفظ خواص مکانیکی در دمای بالا است

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

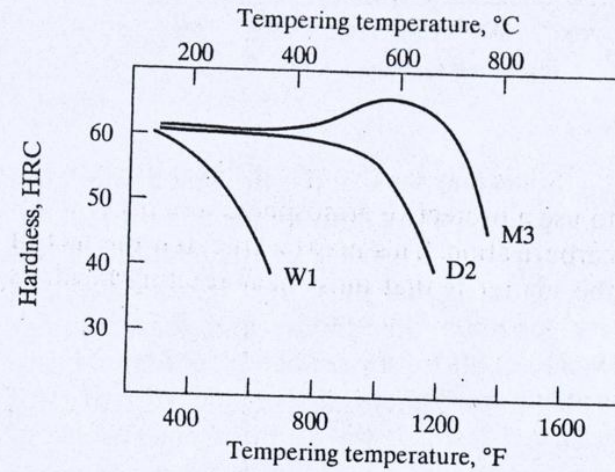

(a)

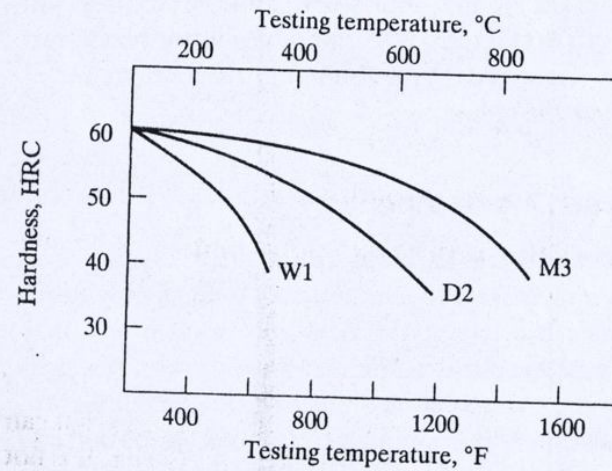

(b)

Figure 12-10
(a) Effect of tempering on hardness. (b) Hardness at elevated temperatures.

• 2- مقاومت به سایش

- مقایسه خواص سایشی مواد به علت شرایط کاری مختلف مشکل است

• 3- toughness

- بیشتر فولاد های ابزار ترد هستند
- .

• 4 Machinability

- قابلیت ماشین کاری يك خاصیت کیفی است اما ماشین کاری فولاد های ابزار مشکل است.

مقایسه خواص فولاد های ابزار

- جدول 4-12 خواص بیان شده برای انواع فولادهای ابزار مقایسه کرده است.

• نتیجه گیری کلی مقایسه خواص فولادهای ابزار

- تا حال نشان دادیم که 70 نوع فولاد ابزار وجود دارد که هر کدام خاصیت خود را دارد.
- این جدول فولاد های ابزار را با هم مقایسه می کند که می توان به صورت زیر خلاصه کرد

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

Table 12-4
Tool steel properties*

Tool Steel Type	Quenching Media	Safety in Hardening	Depth of Hardening	Resistance to Decarburization	Distortion in Hardening	Resistance to the Softening Effect of Heat	Wear Resistance	Toughness	Machinability
Cold work									
W1	Water	Poorest	Shallow	Highest	High	Low	Fair	High	Best
O1	Oil	Good	Medium	High	Low	Low	Medium	Medium	Good
A2	Air	Best	Deep	Medium	Lowest	High	Good	Medium	Fair
D2	Air	Best	Deep	Medium	Lowest	High	Very good	Low	Poor
Shock resisting									
S1	Oil	Good	Medium	Medium	Medium	Medium	Fair	Very good	Fair
S7	Air	Best	Deep	Medium	Lowest	High	Fair	Very good	Fair
High speed									
M1	Oil, air, salt	Fair	Deep	Low	Air or salt, low; oil, medium	Very high	Very good	Low	Fair
M2	Oil, air, salt	Fair	Deep	Medium	Air or salt, low; oil, medium	Very high	Very good	Low	Fair
M3	Oil, air, salt	Fair	Deep	Medium	Air or salt, low; oil, medium	Very high	Very good	Low	Fair
M4	Oil, air, salt	Fair	Deep	Medium	Air or salt, low; oil, medium	Very high	Best	Low	Poor to fair
Hot work									
H11	Air	Best	Deep	Medium	Very low	High	Fair	Very good	Fair to good
H12	Air	Best	Deep	Medium	Very low	High	Fair	Very good	Fair to good
H13	Air, salt	Best	Deep	Medium	Very low	High	Fair	Very good	Fair to good
Mold steels									
P20	Oil	Good	Medium	High	Low	Low	Fair	Good	Fair

*The complete table is presented in the *Steel Products Manual—Tool Steels*, The Iron and Steel Society, Warrendale, PA, 1988.

- فولادهای در یک گروه خواص یکسانی دارند.
- فولادهای هوا سرد بیشترین امنیت را در سخت کردن دارند
- High speed steels کمترین تافنس و قابلیت ماشینکاری را دارند.
- A, D , H , high speed steels می توانند عمق سخت شوند.
- مقاومت به دی کربوره شدن حتی در بین فولاد گروه می تواند متفاوت باشد.
- H , D , high speed steels بالاترین مقاومت را در برابر نرم شدگی را دارند.
- High speed steels ,D series مقاومت به سایش بالا دارند.

انتخاب فولاد هاي ابزار.: tool steel selection:

- اطلاعات جدول 4-12 برای انتخاب فولاد ابزار مناسب است .
- روش انتخاب :
- در ابتدا نیاز های خود را مشخص کنید
- نیاز هر با این فولاد ها بسنجید
- .

- مثال: عملیات : punch- press and die for short blanking operation
- محصول: 3000 special 1010steel flat washers with a thickness of 2mm
- لیست خواص مورد نیاز
- هزینه کم
- سختی بالا تا گوشه ها درست و سالم برش داده شود.
- استحکام و تافنس برای جلوگیری از شکست
- ...

- سوالات معمول
- مقاومت به خوردگی لازم است
- جوش پذیری
- قیمت
- ماشینکاری و هزینه ان
- آیا ماده دچار battering است
- مقاومت به دما
- سایش
- مد سایش
- تغییرات ابعادی حین عملیات حرارت

- اندازه سختی مورد نیاز.
- عمر مورد نیاز
- شرایط کاری
- امکان پرداخت سطحی بعد از سخت کاری
- چند قطعه از محصول مورد نیاز است
- آیا استحکام لازم است
- اندازه
- آیا احتیاج به سطح سختی است.....

- عملا امکان پذیر نیست که یک طراح با همه فولادی های ابزار آشنا باشد بنابراین این معمولا طراحان از لیست کوتاه شده که با آن آشنا هستند استفاده می کنند. (Repertoire).
- که در زیر یک مثال آورده شده است :

- فولاد هاي ابزار :
- O1: مقاومت به سایش متوسط، سخت شونده در روغن
- A2: مقاومت به سایش متوسط، سخت شونده در هوا
- D2: مقاومت به سایش خوب ، هوا سخت (air harden)
- A11: مقاومت به سایش عالی،
- S7: هوا سخت،
- H13: hot work mold steel
- M2: general purpose high speed steel

- فولاد هاي غير ابزار:
- 4140 :structural steel
- 4340: structural steel
- 420: stainless: mold steel
- 440C: stainless steel : corrosion resiting
tool material
- C2: cemented carbide : excellent Abrasion
resistance

- ممکن نیست هر کس متفاوت باشد. این نیست برای بیشتر کاربرد ها (نه تمام) انها کافی است.
- به علاوه برای بعضی کاربرد ها استفاده از فولاد ضد زنگ لازم است
- نکاتی در باب این نیست کوتاه شده
- فولاد های روغن سخت راحت تر از سایر فولاد های ابزار ماشین کاری می شوند و مقاومت به سایش انها برای کاربردهای معمولی و زمانها کوتاه مناسب است عیوب انها پیچیدن **حین عملیات کاری یا تغییرات ابعادی** بعد از عملیات حرارتی است

- D2 از بهترین ها برای punch press die steel است چون هوا سرد است + مقاومت به سایش خوبی دارد. ماشین کاری آن سخت است. نوع A2 ماشین کاری بهتری نسبت به D2 دارد و به علاوه هوا سخت است و بنابراین این از نظر خواص بین رده های D و O قرار دارد.
- **A11** به علت حضور وانادیم بالاترین مقاومت به سایش را دارد. و هنگامی استفاده می شود که D2 کارایی ندارد.
- در مواردی که مقاومت به سایش بالاتری احتیاج است از cemented carbide استفاده می کنیم

- مهم
- Cemented carbide or steel carbide composites
به عنوان ماده ای برای کاربرد های با مقاومت به سایشی بالا و یا به عنوان ماده ابزار جهت ساخت 50 میلیون قطعه بدون شکست می تواند مطرح باشد. کاربرد ها با الماس یا ماشین های تخلیه المتریکی ماشینکاری یا می شوند
- گروه S برای قطعات با قابلیت ماشین کاری مورد استفاده قرار می گیرند که مورد Battering هستند.. (Chisel steel)
- S7 معمولا در سختی های RC 58-56 استفاده می شوند و مقاومت به سایش خیلی خوبی ندارند.

- کاربردهای hot –working کاربرد های خاص هستند. Forging, hot piercing, hot extrusion.
- تمام cold work و high speed steel ها ترد هستند.
- برای کاربرد هایی نظیر plastic, zinc, aluminium molding فولاد H13 مناسب است این فولاد مقاومت به سایش خوبی ندارد اما تافنس خوبی دارد و نسبتا قابل ماشینکاری است.


- هر طراحی باید حداقل یک فولد High speed در لیست خود داشته باشد. بیشتر ابزار های برش از سری M استفاده می کنند به خصوص M1, M2, M3. در این بین ما M2 را انتخاب کرده ایم چونکه تجربه نشان داده است که برای کاربرد های معمول مناسب است نظیر cutting tools, knives,

M2 مقاومت به سایش بالا و دارد ولی ماشین کاری آن پایین تر است. این فولاد ها red hardness بالا دارند. (دمای 540-600 oC).

- به علاوه به علت قابلیت ماشینکاری ضعیف و تافنس نسبتا پایین نمی توانند به عنوان hot working application به کار برده شوند

- 4140 و 4340 در طراحی عناصر اساسی هستند. در طیف سختی 30 HRC به عنوان شافت استفاده می شوند. تافنس قابل قیاس با فولاد های کم کربن دارند. مقاومت به سایش و استحکام فشاری مناسبی دارند به طوری که می توانند در bearingها مورد استفاده قرار گیرند.
- به صورت ورق هم وجود دارند که می توانند برای knives, punches, dies,, غیره به کار روند.
- 4140 برای ضخامت هایی کمتر از 40mm و برای ضخامت های بیشتر از 4340 استفاده می شود

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

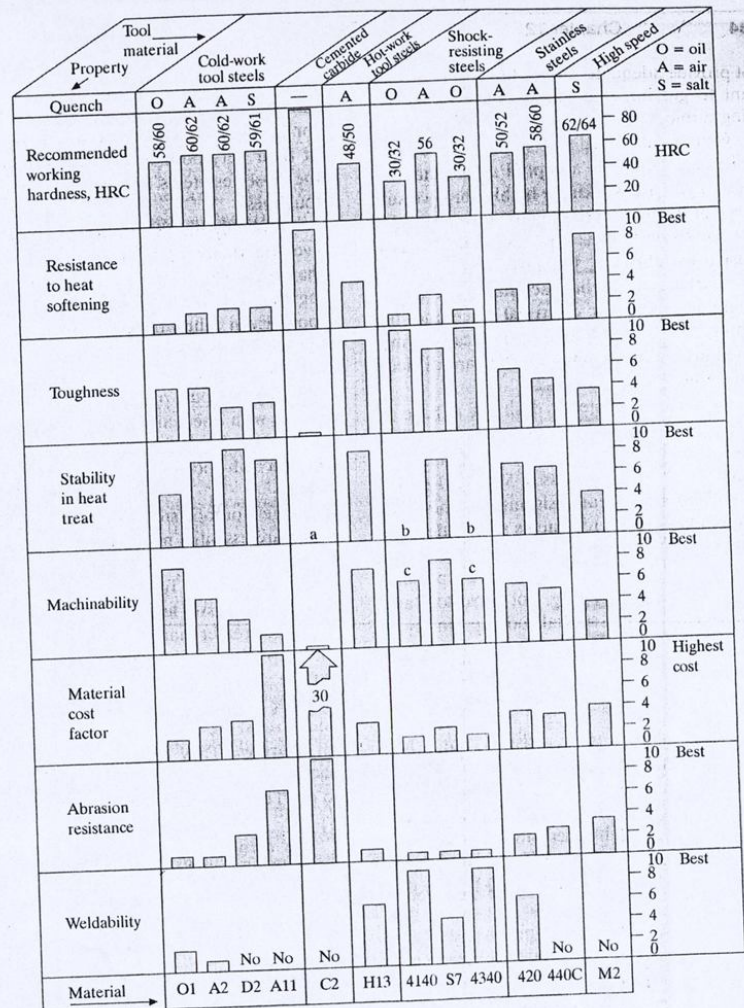

^a Does not require hardening
^b Prehardened to 30 HRC
^c At 30 HRC

Figure 12-11
 Comparison of use properties of various tool materials. Ratings apply to material heat treated to the recommended working hardness.

- فولاد ضد زنگ در جاهایی کاربرد دارد که مقاومت به خوردگی لازم است
- مثل فولاد 420 برای plastic injection molding. سختی آن HRC52-50 است.
- 440C مقاومت به خوردگی خوبی دارد. بعضی کاردهای اشپزخانه از این نوع فولاد هستند. خواص سایشی آن قابل قیاس با D2 است به علاوه در مقابل زنگ زدگی مقاوم است.
- این خاصیت قابلیت قابل ملاحظه ای به این ماده می دهد تا بتواند برای کاربردهایی با acute angle edge بدهد : چرا؟

• اثرات عملیات حرارتی را باید در نظر گرفت !!!!!

خواص سایشی

- تمام فولاد های ابزار **با سختی بالا** به صورت یکسانی رفتار می کنند. درحالت کلی فولاد های ابزار که کاربرد های ریز و پراکنده داشته و سختی بالای 60HRC دارند به **صورت مشابه رفتار** می کنند.
- باید توجه داشت که مکانیسم های مختلفی برای سایش وجود دارد که همین مکانیزم ها می توانند حین کارکرد یک فولاد ابزار فعال باشند. از طرف دیگر مقاومت به سایش فلزات مختلف در مورد مکانیزم های مختلف می تواند متفاوت باشد. بنابر این : باید توجه کرد که در عمل چه مکانیزم سایشی فعال است و سپس رفتار فولاد ابزار را تحت همان شرایط مورد بررسی قرار دارد.

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels



Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels


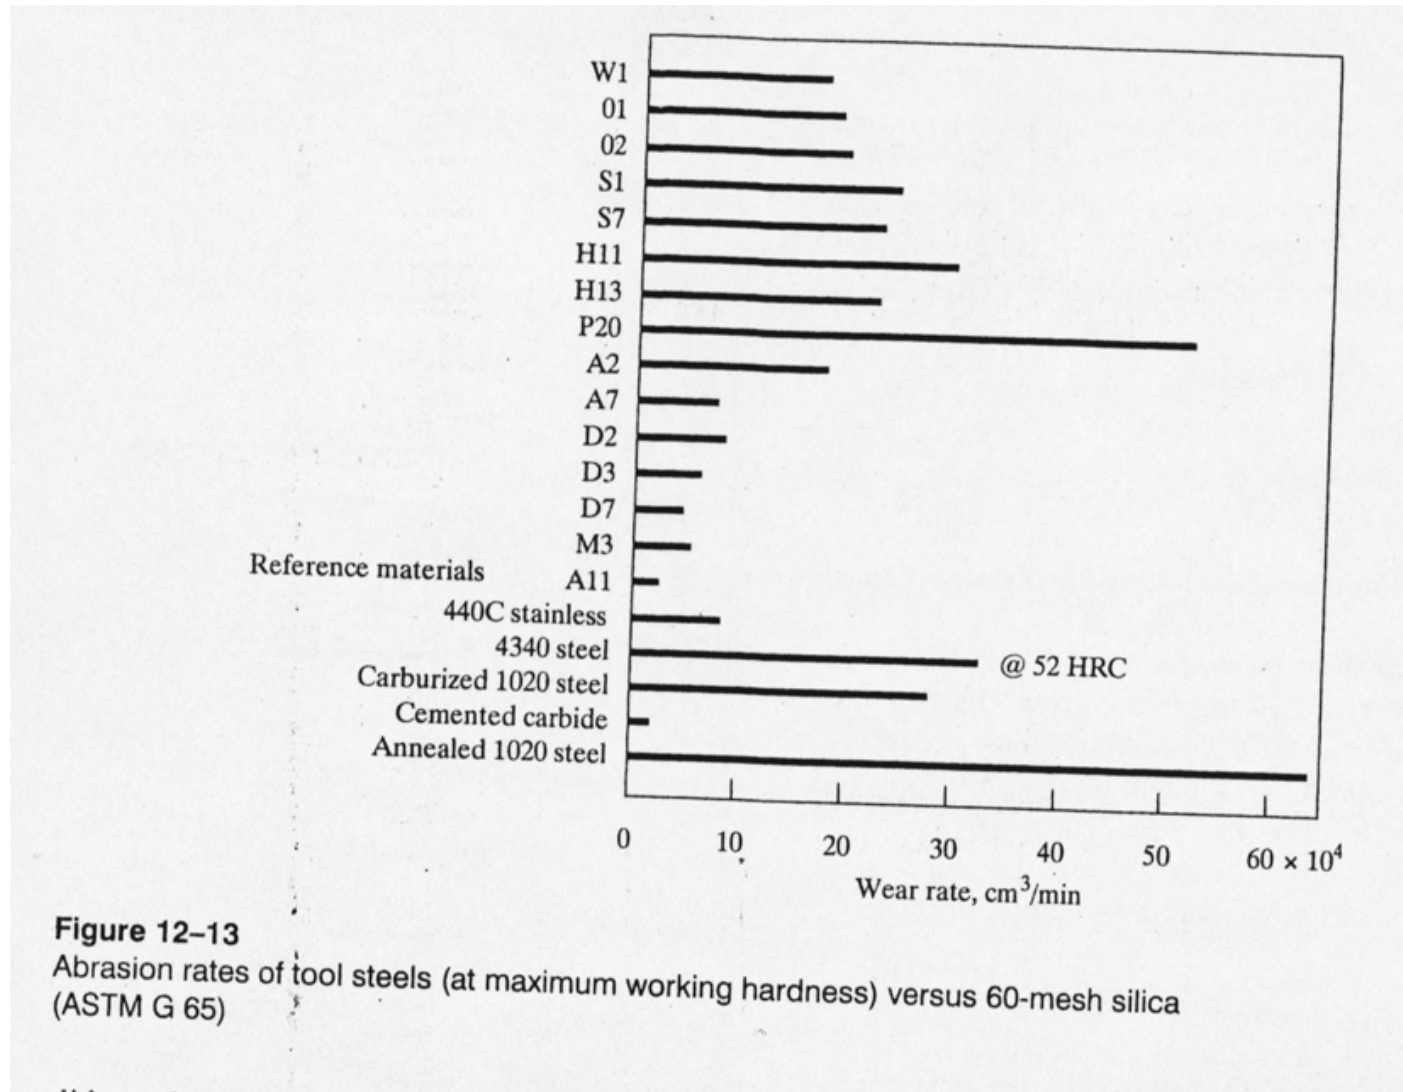


Figure 12-13
Abrasion rates of tool steels (at maximum working hardness) versus 60-mesh silica (ASTM G 65)

قابلیت ماشینکاری

- O1 بهترین ماده از نظر قابلیت ماشینکاری است.
- هزینه ماشینکاری O1 2 برابر هزینه 1112 است برای A11 8 برابر 1112 است.
- آزمایش استاندارد برای قابلیت ماشین کاری وجود ندارد.
- وجود کاربیدها که در فولاد ابزار ضروری است قابلیت ماشینکاری را کم می کند.

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

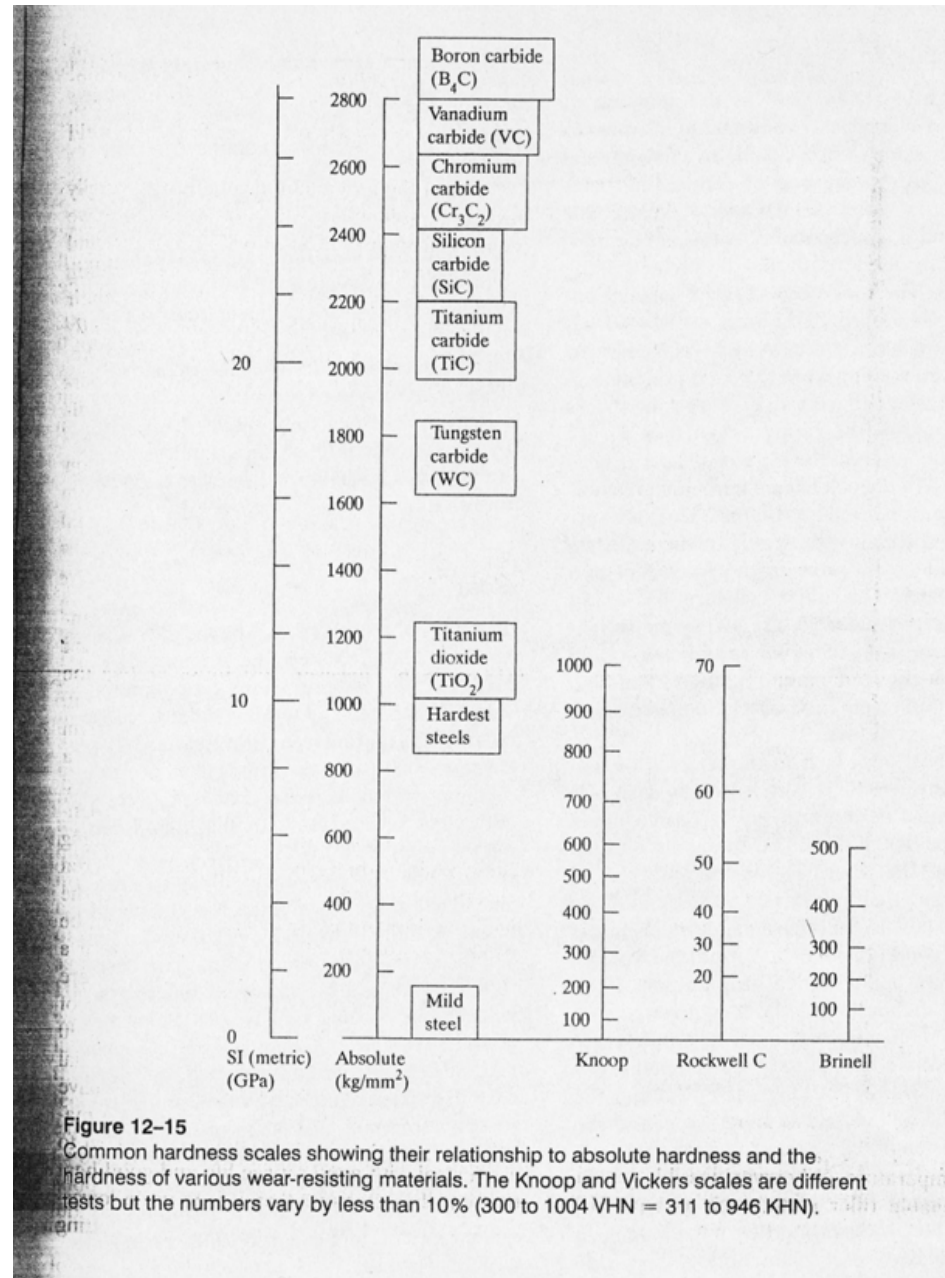

قابلیت جوشکاری

- No for all
- کاربیدها از نوع مواد سرامیکی هستند که قابلیت جوشکاری به روشهای معمول را ندارند.
- زیرا کاملاً **ترد** هستند و و به علاوه در مقابل **شک حرارتی** ضعیف هستند. فولاد های ابزار ریسک زیادی از نظر ترک خوردگی بعد یا هنگام جوشکاری دارند به علت تغییر فازها و **قابلیت سختی پذیری بالا** و ایجاد انقباض حین سرد شدن و ایجاد فاز های ترد به کمک هم باعث **ترک خوردگی** می شوند.
- بهترین راه جلوگیری جوش ندادن است. never do it.

- اگر جوشکاری کاملاً الزام دارد باید با احتیاط و دستور العمل های خاص انجام شود تا ریسک ترک خوردگی کاهش یابد.
- در کل برای جلوگیری توصیه میشود عملیات انیل قبل و بعد از جوش کاری انجام شود و بعد از جوشکاری قطعه آرام سرد شود. یا از پیش گرم استفاده کرد و بعد از جوشکاری به آرامی سرد کرد
- به علاوه باید از پرکن های جوشکاری مناسب که قابل سخت کاری نیستند استفاده کرد مثل SS310 .

- همیشه از رنگ نفوذ کننده برای بررسی جوش استفاده کنید و هیچگاه فولاد ابزار از نوع free machining را جوشکاری نکنید.

- دو نوع از فولاد های ابزار قابلیت جوشکاری خوبی دارند. :H13, SS420 و به همین علت برای mold steel استفاده میشوند چرا؟

قیمت:

- قیمت به روز تغییر میکند!!!!
- نسبت قیمت در بین انها ثابت است
- A2 2 \$/lb
- H13 2.25 \$/lb
- 1020 0.5 \$/lb
- 4140 1.5 \$/lb
- Oil harden tool steel : 2 \$/lb
- اما باید قابلیت عملیات حرارتی و به علاوه عمر سرویس دهی را هم در نظر گرفت.

: Working hardness

- Working Hardness: سختی مورد نیاز در حین کار
- فولاد های ابزار باید در یک سختی خاص کار کنند. بعضی اوقات طراح به سختی کمتر وتافنس بالاتر احتیاج دارد

- نکته مهم : همواره سختی بالاتر به مقاومت به سایش بالاتر منتهی نمی شود بلکه باید شرایط کاری و مکانیزم سایش و سایر اجزای در تماس و نوع روانکاری را در نظر داشت.
- به عنوان مثال : اگر دو فلز در تماس با هم سختی متفاوتی داشته باشند سرعت سایش هر دو زیاد میشود چرا؟

- در کل اگر دو قطعه در تماس با هم به ماکزیمم سختی خود برسند و البته روانکاری شوند، سرعت سایش کمتر می شود.
- اگر هدف این است که یک قطعه قبل از دیگری دچار سایش شود از آن حداکثر سختی در مورد هر دو جزئی استفاده کنید اما از الیاژ های متفاوت. مثال O1 on M3
- گاهی می توان جزئی دوم را از الیاژ های Self lubricant مثل چدن یا برنز یا پلاستیک انتخاب کرد.

- نکته : گاهی رنج سختی مورد نظر طراح از نظر عملی قابل دست رسی نیست
- به عنوان مثال با توجه به (شکل 12-16)

دمای بازگشت 200-260°C : سختی در رنج RHC 62-58 است اگر طراح سختی 50 بخواهد باید دمای بازگشت به 600°C برسد که تنظیم دقیق دمای کوره در این دما ممکن نیست و کوره 50 درجه overshoot دما دارد که این سختی را به HRC45 می رساند.

- به علاوه تغییرات تافنس بر اساس دما را باید مورد نظر داشت

12.6: Specification of tool steels.

Hardness 1-

- بعد از پر کردن قسمت ماده در نقشه صنعتی باید یک سری اطلاعات اضافی ارائه شود.
- به عنوان مثال سختی یا رنج سختی (سختی کاری)..... همواره با توجه به نمودار های بازگشت فولاد ها مصمّن شوید خواسته شما در مورد سختی منطقی و قابل دسترسی است.


Stock siz -2

- اگر از شما اندازه لقمه اولیه خواسته شود باید به دو نکته توجه داشت
- 1 Allowance for scale.
- 2 Allowance for decarburization

- اما چقدر از سطح باید برداشته می شود جدول 5-12

Table 12-5

Minimum allowance for machining hot-rolled square and flat bars; minimum allowance per side for machining prior to heat treatment

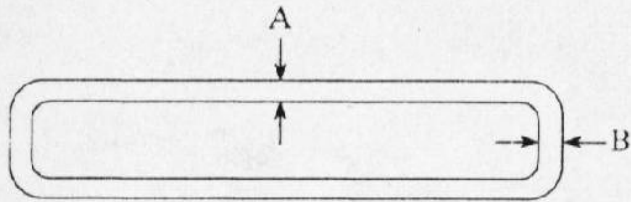

Specified Thickness, in. (mm)		Specified Width [in. (mm)]				
		0 to ½ (0 to 12.7), incl.	Over ½ to 1 (12.7 to 25.4), incl.	Over 1 to 2 (25.4 to 50.8), incl.	Over 2 to 3 (50.8 to 76.2), incl.	Over 2 to 3 (76.2 to 101.6), incl.
0 to ½ (0 to 12.7), incl.	A	0.025 (0.64)	0.025 (0.64)	0.030 (0.76)	0.035 (0.89)	0.040 (1.02)
	B	0.025 (0.64)	0.035 (0.89)	0.040 (1.02)	0.050 (1.27)	0.065 (1.65)
Over ½ to 1 (12.7 to 25.4), incl.	A	—	0.045 (1.14)	0.045 (1.14)	0.050 (1.27)	0.055 (1.40)
	B	—	0.045 (1.14)	0.050 (1.27)	0.060 (1.52)	0.075 (1.90)
Over 1 to 2 (25.4 to 50.8), incl.	A	—	—	0.065 (1.65)	0.065 (1.65)	0.070 (1.78)
	B	—	—	0.065 (1.65)	0.070 (1.78)	0.085 (2.16)
Over 2 to 3 (50.8 to 76.2), incl.	A	—	—	—	0.085 (2.16)	0.085 (2.16)
	B	—	—	—	0.085 (2.16)	0.100 (2.54)
Over 3 to 4 (76.2 to 101.6), incl.	A	—	—	—	—	0.115 (2.92)
	B	—	—	—	—	0.115 (2.92)

Source: From *Steel Products Manual—Tool Steels*,²⁰ Iron and Steel Society, Warrendale, PA, 1988.

- عملیات حرارتی باعث ایجاد پوسه و تغییر ابعاد می شود پس این تغییرات ابعادی هم مورد توجه قرار گیرد. این تغییرات ابعادی می تواند از راه تجربی به دست آید و به علاوه جداولی وجود دارد که این میزان تغییرات ابعادی را گزارش می دهد. prerogative machinist.
- برای فولاد های هوا سرد مقادیر تقریباً نصف اینها است
- **نکته :** بعضی از اشکال پیچیده هنگام عملیات حرارتی دچار تنش های حرارتی می شوند.
- بنابر این بعضی از این اشکال باید تنش زدایی شوند.

چگونگی گزارش عملیات حرارتی بر روی نقشه ساخت
قطعه

- Heat treating
- حداقل نوشته روی نقشه صنعتی
- Harden and temper to XX HRC
- اگر نسبت طول به قطر بیش از 10 باشد احتمال پیچیدگی زیاد است و بهتر است قبل از ماشینکاری تنش زدایی شود

مثال

- A2 tool steel
- rough machine
- stress relief anneal in iner atmosphere at 6405-655 oC for 2h plus a 1h for each of material thickness per 25 mm AMS 2759. maximum maximum heating and cooling rate 150 oC/h
- finish machine leaving grind allowance
- Hardness and double temper (2h each) 58 to 60 HRC. Cool to -75 oC for 1h between the first and second temper
- Finish ground

Introduction to metals: Chapter 4- Tool Steels

Quenching

Rough machine

Stress relief anneal in an inert atmosphere at 645 to 655°C for 2 h plus 1 additional h for each 25 mm of material thickness per AMS (Aerospace Material Specification—United States) 2759. The maximum heating and cooling rate shall be 150°C/h.

Finish machine leaving *grind allowance*


Harden and double temper (2 h each) 58 to 60 HRC. Cool to -75°C for 1 h between the first and second temper

Finish grind

Some typical shapes that might warrant stress relieving are illustrated in Figure 12-17. The amount of stress relieving treatment will cause scaling and size change; the question that arises is, How much stress relieving should be left on for finish grinding? This is usually the prerogative of the machinist. Table 12-6 shows some typical values

for oil-hardening steels. These could probably be reduced to half the listed value for air-hardening steels.

In quenching tool steels from the hardening temperature, the steel transforms from austenite to martensite. However, the high carbon and alloy content of some tool steels can cause the martensitic reaction to be sluggish. As a result, some residual austenite may be retained in the martensitic microstructure (called *retained austenite*). Retained austenite depresses the hardness of the as-quenched martensite to some extent. Double tempers (2 h each) with a deep freeze in between the first and second temper are often performed on cold-working tool steels to ensure low levels of retained austenite, improved dimensional stability, and enhanced wear resistance. After the first temper and deep freeze, some of the retained austenite transforms to martensite. The second temper serves to temper the additional martensite formed from the retained austenite. If stress relieving measures, such as the double-temper process,

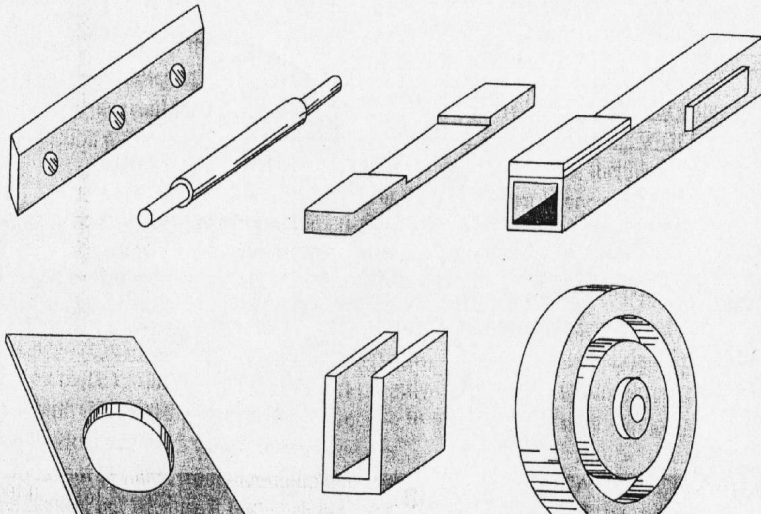

Grind Diameter (in.)	External Surfaces									
	Part Length (in.)									
	3	6	9	12	18	24	30	36	48	60
Overall Stock Allowance for Parts to be Hardened (in.)										
Up to 1/2	0.014	0.018	0.020	0.022	0.024	0.026	0.028			
3/4	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.026			
1	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.026	0.036		
1 1/2	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.026	0.036		
2	0.014	0.014	0.018	0.018	0.020	0.020	0.024	0.026	0.030	
3	0.014	0.014	0.016	0.016	0.018	0.018	0.020	0.024	0.030	
4	0.014	0.014	0.016	0.016	0.018	0.018	0.020	0.024	0.030	0.036
Overall Stock Allowance for Parts not Hardened (in.)										
All	0.010	0.010	0.016	0.016	0.016	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Internal Surfaces										
Hold Tolerance ±0.001 in. on Holes to 1-in. Diameter; ±0.002 in. on Holes Over 1-in. Diameter										
Hole Diameter (in.)	Hole Length (in.)									
	1	2	3	4	5	6	7			
	Overall Stock Allowance for Parts to be Hardened (in.)									
Up to 1/2	0.008	0.010								
1	0.010	0.012	0.014							
3	0.014	0.016	0.018	0.020	0.024					
4	0.018	0.020	0.022	0.022	0.026					
4-8	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030	0.032				
8-12	0.030	0.032	0.034	0.036	0.038	0.042				
12-16	0.038	0.040	0.042	0.044	0.046	0.050	0.055			
17-20	0.038	0.042	0.044	0.046	0.048	0.052	0.058			
Overall Stock Allowance for Parts Not Hardened (in.)										
Up to 3	0.008	0.010	0.014	0.016	0.016	0.016				
4-8	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016				
8-20	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020			
Flat Surfaces										
Material Thickness (in.)	Part Length (in.)									
	1 to 4	4 to 9	9 to 14	14 to 19	19 to 24	24 to 30				
	Overall Stock Allowance for Parts to Be Hardened (in.)									
To 3/16	0.012	0.015								
3/16-5/16	0.012	0.015	0.018							
5/16-1/2	0.012	0.015	0.018	0.022						
1/2-3/4	0.012	0.015	0.018	0.020	0.024					
3/4-1 1/4	0.012	0.015	0.016	0.018	0.018					
1 1/4-2	0.012	0.015	0.016	0.018	0.020	0.024				
Overall Stock Allowance for Parts Not Hardened (in.)										


- گر یک قطعه پیچیده طراحی می کنید باید از bright hardening استفاده کنید اما این تغییرات ابعادی حین عملیات حرارتی را حذف نمی کند. تنها راه اینکه بتوان قطعه با اندازه دقیق بعد از عملیات حرارتی بدست آورد این است که از عملیات حرارتی در اتمسفر خلا استفاده شود و با محاسبه تغییرات ابعادی حین عملیات حرارتی اندازه مناسب اولیه را بدست آورد.

- بعضی قطعات حین عملیات حرارتی ترک می خورند یا می پیچند
- برای جلوگیری تا حد امکان از گوشه های تیز یا سایر مراکز تمرکز تنش اجتناب کنید. شکل 8-12

- **بعضی انواع مراکز تمرکز تنش**

- sharp section

- heavy sections joined by thin sections تغییرات ابعادی زیاد

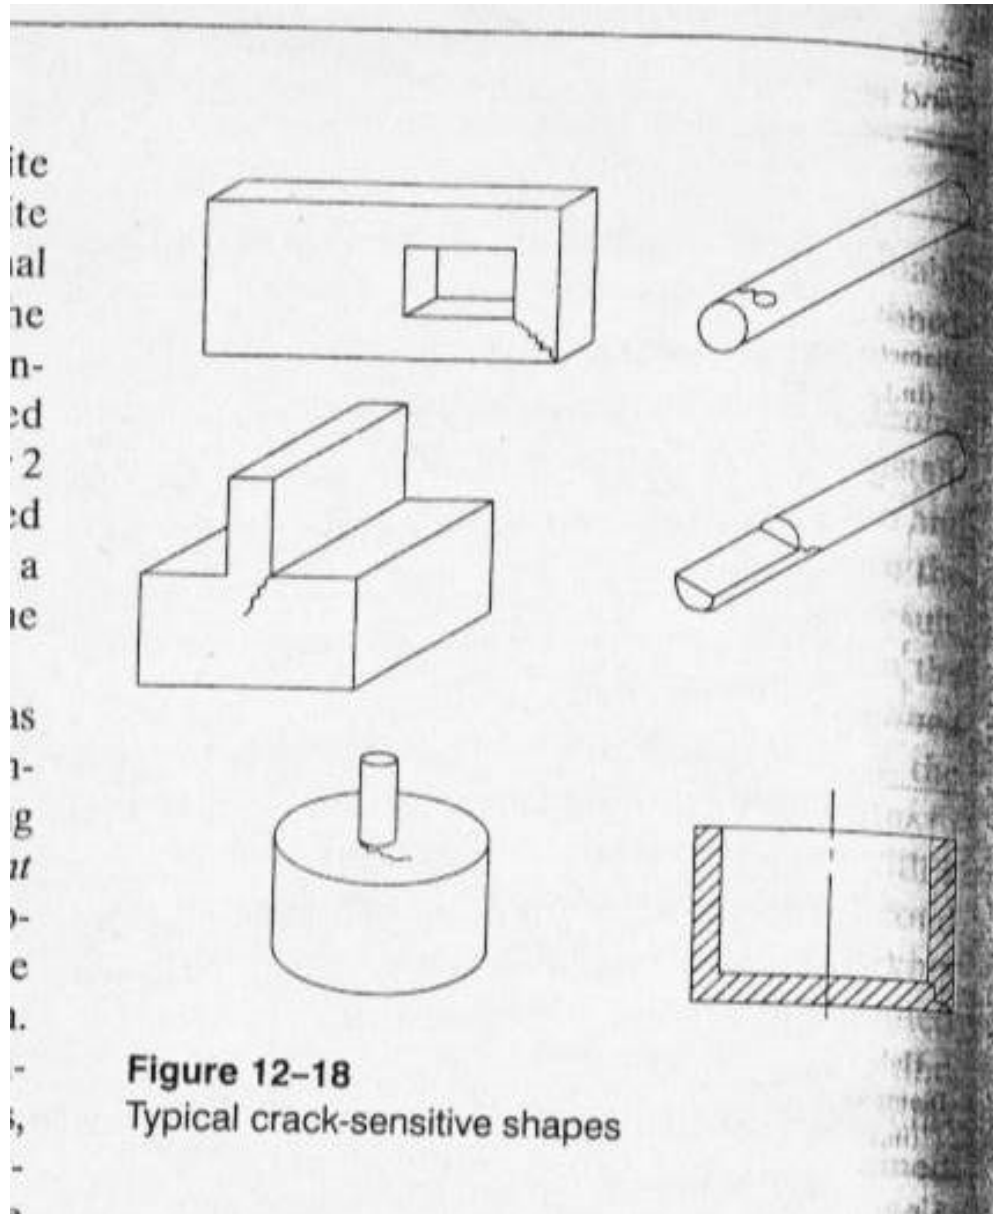

عیوبی که هنگام ساخت در فولاد های ابزار ایجاد می شود.

- tool steel defects -12.7
- 1- عیوب هنگام ساخت
 - seam and laps
 - forging bursts
 - inclusions
 - laminations
- excessive decarburization

- معمول ترین excessive decarburization است تمام این عیوب خود را به صورت ترک خوردن در حین سخت کاری نشان می دهند. تنها راه جلوگیری بر علیه عیوب استفاده از آزمایش های غیر مخرب مانند رادیوگرافی و ultrasonic Inspection است.
- برای مطالعه دی کربوره شدن احتیاج به متالوگرافی (یا خارج کردن ماده سطح از جسم در حدود 0.1mm و انجام آزمایش سختی داریم)

- 2- عیوبی که به وسیله استفاده کننده ایجاد می شود مثل

- grinding burn

- تمام فولاد های ابزار قابلیت تحمل برداشت $25\mu\text{m}$ در هر پاس را دارند اگر بیشتر برداریم سطح سیاه می شود. ممکن است تراشکار این لایه را بردارد اما حرارت زیاد باعث تمپر شدن در دمای سخت کاری می شود که بعد از سرد شدن به مارتنزیت تبدیل می شود که ترک های بسیار ریزی ایجاد می شود که با چشم قابل رویت نیست و در حین عملیات بعدی رشد می کنند و باعث قطعه قطعه شدن محصول می شود.

- از رنگ نفوذ کننده استفاده برای بررسی استفاده می کنیم.

electrical discharge machining damage
مانند قبلی است و باید حدود 0.1 mm را از سطح برداشت.

hydrogen embrittlement
حین electroplating ایجاد می شود.
برای جلوگیری باید حدود 4 ساعت در دمای 150-200°C نگه داشت

- اگر گوشه های تیز یا تغییرات ابعادی در قطعه وجود ندارد و قطعه تحت تنش های بالا و خستگی نیست می توانید این عملیات ها را با احتیاط فراموش کنید ولی بهتر است این عیوب رفع شود. بیشتر سازندگان پرداخت نهایی انجام می دهند.