

آزمایش دوم:

آزمون سختی (*Hardness Testing*)

هدف: آشنایی با روش‌های استاندارد و متداول اندازه‌گیری سختی فلزات

مقدمه و شرح آزمایش:

سختی یک واژه کلی بوده و تعاریف متفاوتی از آن شده است. بسته به نوع آزمایش و کاربرد، بعضی تعاریف متداول عبارت‌اند از:

۱- مقاومت در برابر خراش (*Scratch hardness*)

۲- میزان جذب انرژی تحت نیروهای ضربه‌ای (*Rebound hardness*)

۳- مقاومت در برابر فرورفتگی تحت بارهای استاتیکی (*Indentation hardness*)

سختی فلزات عموماً به صورت مورد سوم تعریف می‌شود. در این مورد، یک فرورونده روی سطح فلز فشرده شده و اثری روی سطح باقی می‌گذارد. با توجه به سطح یا عمق اثر فرورونده روی سطح فلز، میزان سختی اندازه‌گیری می‌شود. هر چه سطح و عمق اثر فرورونده کوچک‌تر باشد، سختی ماده بیشتر است. روش‌های استاندارد مختلفی برای اندازه‌گیری این نوع سختی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱- سختی سنجی برینل (*Brinell*)

۲- سختی سنجی ویکرز (*Vickers*)

۳- سختی سنجی راکول (*Rockwell*)

در این آزمایش پس از آشنایی با دستگاه و نحوه کار آن، چند نمونه فلزی سختی سنجی می‌شوند. مقیاس‌های ویکرز و راکول برای اندازه‌گیری سختی هر نمونه استفاده شده و در نهایت سختی نمونه‌های مختلف با هم مقایسه می‌شود.

خواسته‌های آزمایش (در قسمت یافته‌ها و بحث گزارش):

- سختی هر نمونه با استفاده از روش‌های ویکرز و راکول اندازه‌گیری شود.

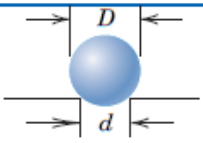
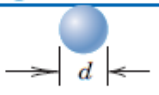
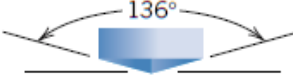

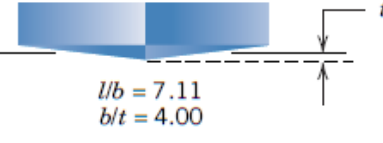
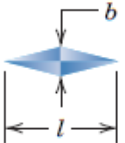
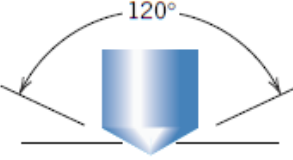

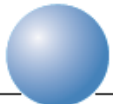

- نمودار ستونی سختی‌های اندازه‌گیری شده رسم شود. (برای هر نمونه به صورت جداگانه)

- سختی نمونه‌های از جنس‌های مختلف با هم مقایسه شوند.
- مقادیر سختی نمونه فولادی که با روش‌های ویکرز و راکول اندازه‌گیری شده است، با استفاده از جدول تبدیل سختی‌ها (Hardness Conversion Chart) با هم مقایسه شوند.

سوالات:

- ۱- شرایط نمونه و سطح آن را برای انجام هر یک از آزمون‌های سختی برینل، راکول و ویکرز بیان کنید.
- ۲- اگر یک نمونه مجهول فلزی در اختیار شما قرار داده باشند، از کدام یک از روش‌های سختی‌سنجی بالا استفاده می‌کنید؟ چرا؟
- ۳- آیا نمونه‌های پلیمری و سرامیکی را می‌توان با سه روش بالا سختی‌سنجی کرد؟ توضیح دهید.
- ۴- اگر هدف از سختی‌سنجی، کنترل کیفی قطعات تولید شده در یک خط تولید با تیراژ بالا باشد، کدام روش سختی‌سنجی را مناسب می‌دانید؟

Hardness-Testing Techniques

<i>Test</i>	<i>Indenter</i>	<i>Shape of Indentation</i>		<i>Load</i>	<i>Formula for Hardness Number^a</i>
		<i>Side View</i>	<i>Top View</i>		
Brinell	10-mm sphere of steel or tungsten carbide			P	$HB = \frac{2P}{\pi D[D - \sqrt{D^2 - d^2}]}$
Vickers microhardness	Diamond pyramid			P	$HV = 1.854P/d_1^2$
Knoop microhardness	Diamond pyramid			P	$HK = 14.2P/l^2$
Rockwell and superficial Rockwell	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div> <p>Diamond cone: $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ in. diameter</p> <p>steel spheres</p> </div> </div>			<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">60 kg 100 kg 150 kg</div> <div style="font-size: 2em;">}</div> <div>Rockwell</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">15 kg 30 kg 45 kg</div> <div style="font-size: 2em;">}</div> <div>Superficial Rockwell</div> </div>
					

^aFor the hardness formulas given, P (the applied load) is in kg, and D , d , d_1 , and l are all in millimeters.

Source: Adapted from H. W. Hayden, W. G. Moffatt, and J. Wulff, *The Structure and Properties of Materials*, Vol. III, *Mechanical Behavior*. Copyright © 1965 by John Wiley & Sons, New York.